

Lancia Ypsilon — Vibrações e ruídos no eixo dianteiro | HELLA

Lancia Ypsilon (843)

Código do motor: Todos os modelos

Ano de fabrico: 2003–2011

Vibrações e ruídos no eixo dianteiro

Se for reclamado o problema supracitado, este pode estar relacionado com os calços de travão do eixo dianteiro. Estas vibrações ou ruídos ocorrem principalmente em pisos irregulares.

Neste caso, é possível que, por razões construtivas, os calços de travão montados de fábrica entrem em contacto com o suporte da pinça de travão. Se o ruído for suprimido com uma travagem ligeira, os calços de travão devem ser verificadas no âmbito do diagnóstico e, se necessário, substituídas.

Aviso

O fabricante do veículo oferece calços de travão modificados como parte de uma medida de reparação.

Código do motor: 169 A4000 e 188 A4000

Referência OE: 71741261

Código do motor: 350 A1000 e 843 A1000

Referência OE: 71741260