

# **Mazda 3, 5 — Perda de líquido de refrigeração | HELLA**

**Mazda 3**

**Ano de fabrico: 2006–2008**

**Motor: LF + L3**

**Mazda 5**

**Ano de fabrico: 2008**

**Motor: L3**

## **Perda de líquido de refrigeração**

Nos veículos supracitados (exceto no modelo Mazdaspeed 3), existe a possibilidade de uma fuga de líquido de refrigeração no flange da cabeça do motor.

Este problema afeta os seguintes modelos:

Mazda 3, de 2006 até 1 de julho de 2008

(até ao VIN: JM1BK3xxxxxx187397)

Mazda 5, ano de fabrico 2008

(até ao VIN: JM1CRxxxxxx327438)

No caso de uma perda de líquido de refrigeração, deve-se prestar especial atenção ao vedante do flange do líquido de refrigeração, na cabeça do motor (desenho, 15-169). Se necessário, esta deve ser substituída por uma variante modificada (LF1F-15-169).

Após a reparação, o sistema de refrigeração deve ser reabastecido e o ar deve ser purgado, segundo as instruções do fabricante.

