

Mazda 3, 6, CX-7 — O motor vai abaixo durante a condução | HELLA

Mazda

3 (BL)

6 (GH)

CX-7 (ER)

Código do motor: R2AA (2,2 MZR-CD)

O cruise control não funciona,

O motor vai abaixo durante a condução

Se, nos veículos supramencionados, for reclamado que o motor vai abaixo durante a condução, isso pode indicar um defeito no sensor da árvore de cames. Além disso, o cruise control não funciona e a luz de controlo do motor acende, o velocímetro e/ou o conta-rotações não funcionam.

No módulo de comando do motor, está registado o seguinte código de erro:

- P0341, equivalente a:

Sensor de posição da árvore de cames A, fileira de cilindros 1, sensor/gerador de impulsos solto, entreferro, cablagem.

Para resolver este problema, o sensor da árvore de cames, assim como a tubagem de alimentação entre o sensor e o módulo de comando do motor, devem ser verificados quanto a interrupções e curto-circuitos e, se necessário, substituídos.