

Mazda 5 - A luz de aviso ESP acende | HELLA

Mazda

5

Ano de construção: 2010-2015

Código do motor: MZ-CD 1,6 (Y6) 1,6 (CW)

A luz de aviso ESP acende

Código de erro: U0428

Sinal inválido do sensor do ângulo de viragem

Se o erro supracitado for detetado em combinação com os códigos de erro referidos, a causa do erro pode dever-se a uma calibração incorreta do sensor do ângulo de viragem.

Resolução:

Para excluir a possibilidade de outras fontes de erro deve-se verificar, numa primeira fase, a periferia do sensor do ângulo de viragem.

Se não for detetado qualquer problema ou defeito deve-se proceder a uma calibração do sensor do ângulo de viragem.

Neste caso deve-se proceder da seguinte forma:

- Consultar a memória de erros e apagar eventuais códigos de erros
- Realizar uma marcha de inicialização (percurso de teste adequado):

Ajustar a direção para uma marcha reta em frente e conduzir o veículo a uma velocidade de aprox. 20 km/h até a luz de aviso ESP apagar.