

Mercedes-Benz Classe E - Airbag do acompanhante desativado | HELLA

Mercedes-Benz

Classe E

Ano de construção: 10/2015 – 09/2016

Airbag do acompanhante desativado

Mensagem no painel de instrumentos combinado

Se for reclamado o problema supracitado, este pode dever-se a um erro de montagem do sensor de identificação no banco do acompanhante (Weight Sensing System).

Neste caso, numa posição específica do banco do acompanhante, a manga de pressão do sistema de detecção de ocupantes pode ter sido dobrada.

Esta dobra pode dar origem a falhas de informação (acompanhante não é detetado) no módulo de comando, desativando o airbag do lado do acompanhante.

Resolução:

Numa oficina especializada e devidamente autorizada deve ser verificada a montagem do sistema de detecção do banco do acompanhante e eventualmente deve proceder-se à substituição da manga de pressão e da esteira de detecção, segundo as instruções do fabricante.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram controlados ou reparados.