

Mercedes Benz ML 270 CDI - Luz de controlo do motor brilha | HELLA

Mercedes Benz

Ano de fabrico: 11.1999 - 06.2005

Motor: OM 612.963

Luz de controlo do motor brilha

Veículo no modo de marcha de emergência

Código de avaria: P1189

"Desativação do canal de alimentação" / Perda de potência do motor

Se neste modelo forem detetadas uma ou várias das avarias supracitadas, isto pode dever-se a um tirante partido do comando do canal de enchimento. Neste caso é necessário desmontar o tirante e substituí-lo por uma peça sobressalente modificada pelo fabricante automóvel.

Peças sobressalentes:

- Clipe de fixação: 611 098 01 26
- Tirante: 611 098 02 26

Neste contexto observar os avisos relativos à montagem e desmontagem do fabricante automóvel.



ⓘ Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.