

Mercedes Benz SLK R172 - Luz de aviso do motor acende | HELLA

Mercedes Benz

SLK R172

Ano de fabrico: 2011-2016

Motor: OM651

Luz de aviso do motor acende

Código de erro: P04091C, P040496, P040600

Sensor da posição para o atuador elétrico da recondução do gás de escape está com defeito.....

Se o erro supracitado for detetado em combinação com os códigos de erro referidos, a causa do erro pode dever-se a uma válvula RGE (Recondução do Gás de Escape) com defeito.

Resolução:

Para excluir a possibilidade de outras fontes de erro deve-se verificar, numa primeira fase, a periferia (alimentação da tensão, fichas/conectores, etc.) do sistema de recondução do gás de escape.

Se não for detetado qualquer erro, deve-se verificar a referência da válvula RGE.

Os artigos com as seguintes referências têm defeitos de fabrico

- A651 140 06 60

- A651 140 07 60

Estes devem ser substituídos por uma válvula RGE melhorada, com a referência A651 140 08 60.

Após a substituição da válvula RGE deve-se consultar a memória de erros do veículo, utilizando um aparelho de diagnóstico adequado, e apagar eventuais códigos de erros registados.

De seguida deve-se efetuar uma prova de estrada e voltar a consultar a memória de erros.