

Mercedes Vito - Motor sobreaquecido| HELLA

Mercedes

Vito

Ano de fabrico: 2007 - 2010

Com ar condicionado

Motor sobreaquecido

falha do ar condicionado

Nos veículos acima mencionados pode ocorrer um sobreaquecimento do motor provocado por uma falha do ar condicionado.

Um curto-círcuito do relé do ventilador do radiador / condensador pode resultar numa falha do ventilador ou do ar condicionado. Além disso, existe o perigo de sobreaquecimento do motor. Em alguns casos, podem queimar os cabos eléctricos e contactos. Para solucionar o problema deverá substituir-se o relé e reparar-se ou substituir-se os componentes dos cabos eventualmente danificados.

O fabricante automóvel já considerou o problema e comunicou o facto aos proprietários dos veículos em questão. Não obstante, é sempre de supor, pelas mais diversas razões, que nem todos os veículos tenham sido inspeccionados e/ou reparados.

Por favor observe esta informação principalmente nas reclamações relativas à temperatura do motor / líquido de refrigeração e em caso de ocorrerem problemas com o ar condicionado.