

Mini Cooper — Painel de instrumentos com falha de funcionamento esporádica | HELLA

Mini

BMW Mini Cooper

Ano de fabrico:

2003/11–2004/01

Código do motor: W10 B16A

Todos os modelos com sistema de navegação

Painel de instrumentos com falha de funcionamento esporádica.

Se, nestes veículos, for reclamada a avaria supramencionada, uma possível causa é um mau contacto no conector múltiplo de 12 pinos do painel de instrumentos.

Para análise de erros, inspecionar visualmente o conector de 12 pinos do painel de instrumentos. Se o conector múltiplo tiver uma cobertura transparente, substituir o conector pela versão modificada disponibilizada pelo fabricante.

Além disso, inspecionar visualmente os contactos/cabos elétricos na área do painel de instrumentos quanto ao encaixe correto do conector e à instalação correta dos cabos.

Cobertura do conector:

N.º de peça sobressalente: 61.13.8.365.906