

MINI R50/R53 — Avaria da ventoinha do radiador | HELLA

MINI

R50/R53

Ano de fabrico: 03.2003–2007

Motor: 55–125 kW

Avaria da ventoinha do radiador

Nos veículos supracitados, pode ocorrer uma falha de funcionamento da ventoinha do radiador. Uma pré-resistência da ventoinha com defeito provoca a falha de uma ou de ambos os níveis da ventoinha.

A resistência da ventoinha está fixada na moldura da ventoinha (Figura 1). O fabricante do veículo não oferece a resistência como peça sobressalente individualmente, mas apenas com a ventoinha e a moldura. No “mercado independente de peças”, no entanto, a resistência está disponível como peça sobressalente individual (Figura 2).

Antes da montagem, assegurar que o motor da ventoinha está totalmente funcional, não tem folga nos rolamentos e/ou não provoca quaisquer ruídos. É essencial observar as “Informações técnicas” do fornecedor de peças para a nova resistência. Para uma melhor montagem, recomenda-se a desmontagem da moldura da ventoinha juntamente com a ventoinha.



Fig. 1

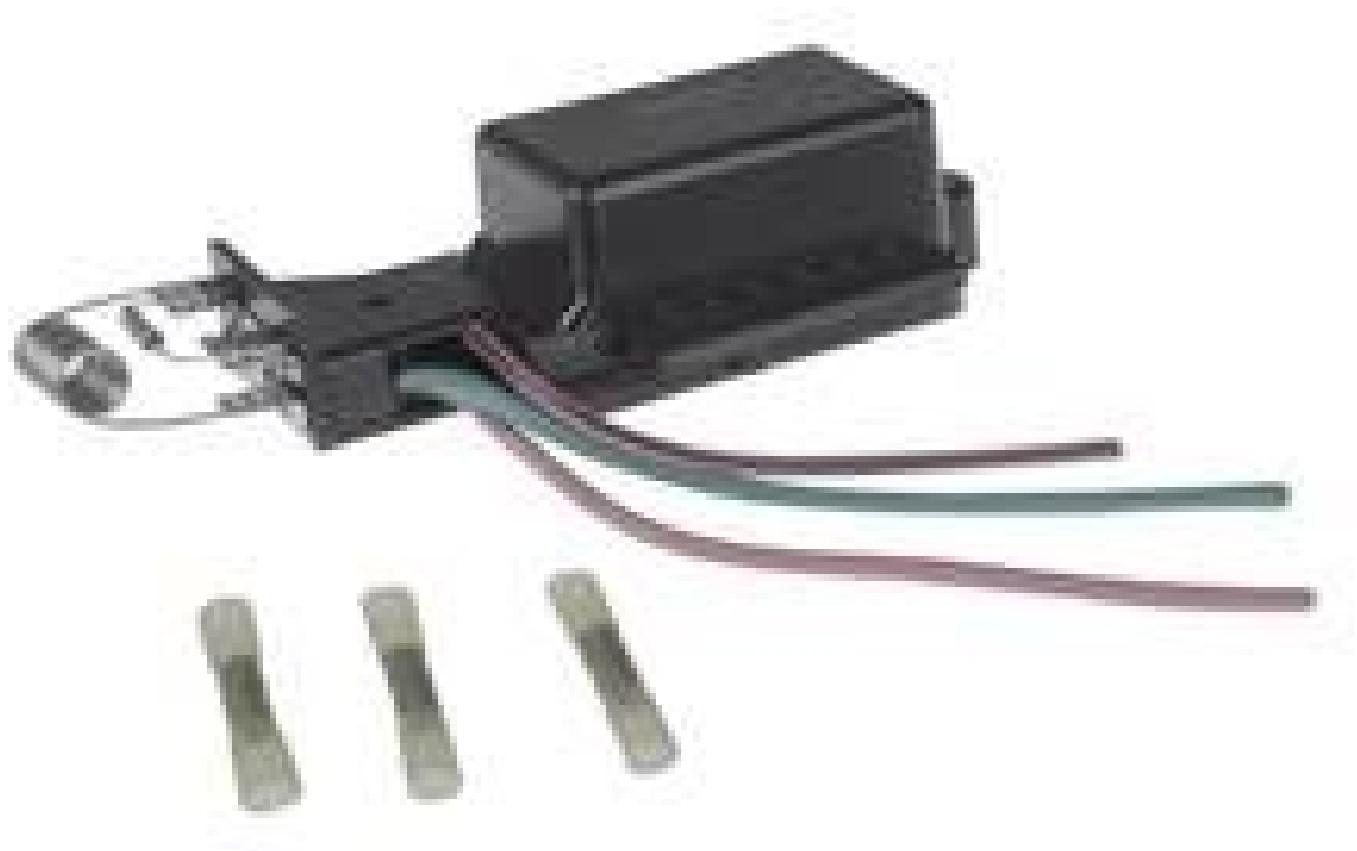


Fig. 2