

Opel Astra H — Ruídos de batida e potência do motor insuficiente | HELLA

Opel

Astra H

Ano de fabrico: 2004–2010

Motor: 1,4 i (Z14XEP) e 1.2 i (Z12XEP)

Ruídos de batida e potência do motor insuficiente.

No veículo supramencionado, são reclamados ruídos de batida no compartimento do motor, assim como uma potência do motor insuficiente.

No módulo de comando do motor, estão registados os seguintes códigos de erro:

P0300:

equivalente a falhas de ignição de vários cilindros.

P0301 / P0302 / P0303 / P0304:

equivalente a falhas de ignição dos cilindros 1/2/3/4.

Isto pode ser causado por um binário de aperto insuficiente nos suportes de apoio da árvore de cames.

Para resolver o problema, a oficina especializada deve verificar se os pinos dos suportes de apoio da árvore de cames estão apertados com o binário especificado pelo fabricante.

Se não for esse o caso, a situação deve ser resolvida de acordo com as especificações do fabricante.

Os veículos que já foram reparados numa oficina especializada podem ser reconhecidos por uma marcação amarela na parte superior da cobertura da corrente de distribuição.

ⓘ Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.