

Opel Astra J — A luz de controlo do airbag acende | HELLA

Opel

Astra J

Ano de fabrico: 2010–2012

VIN — A2000001/– A8000001/–C1000001

– A3000001

A luz de controlo do airbag acende

Nos veículos supracitados, é reclamado que a luz de controlo do airbag acende.

Adicionalmente, podem estar memorizados os seguintes códigos de erro:

- B001A 02 (equivalente a: circuito de ignição no induzido do pré-tensor do cinto de segurança do banco do condutor, curto-circuito à massa)
- B001B 02 (equivalente a: circuito de ignição no induzido do pré-tensor do cinto de segurança do banco do acompanhante, curto-circuito à massa)

Este erro pode dever-se a um dano no chicote de cabos do sistema de airbag (na área do sistema de calhas do ajuste do banco dianteiro).

Verificar o chicote de cabos quanto a danos. Prestar especial atenção a pontos de fricção.

Um chicote de cabos incorretamente instalado (marcação, Figura 1) pode danificar cablagem.

Os trabalhos referidos a seguir apenas devem ser realizados por uma oficina especializada e devidamente qualificada.

- Substituir a unidade de pré-tensor do cinto de segurança
- Instalar novamente o chicote de cabos e fixar (assegurar uma instalação correta do chicote de cabos)

Figura 2

- Substituir o revestimento da calha do banco

- Em seguida, eliminar a memória de erros

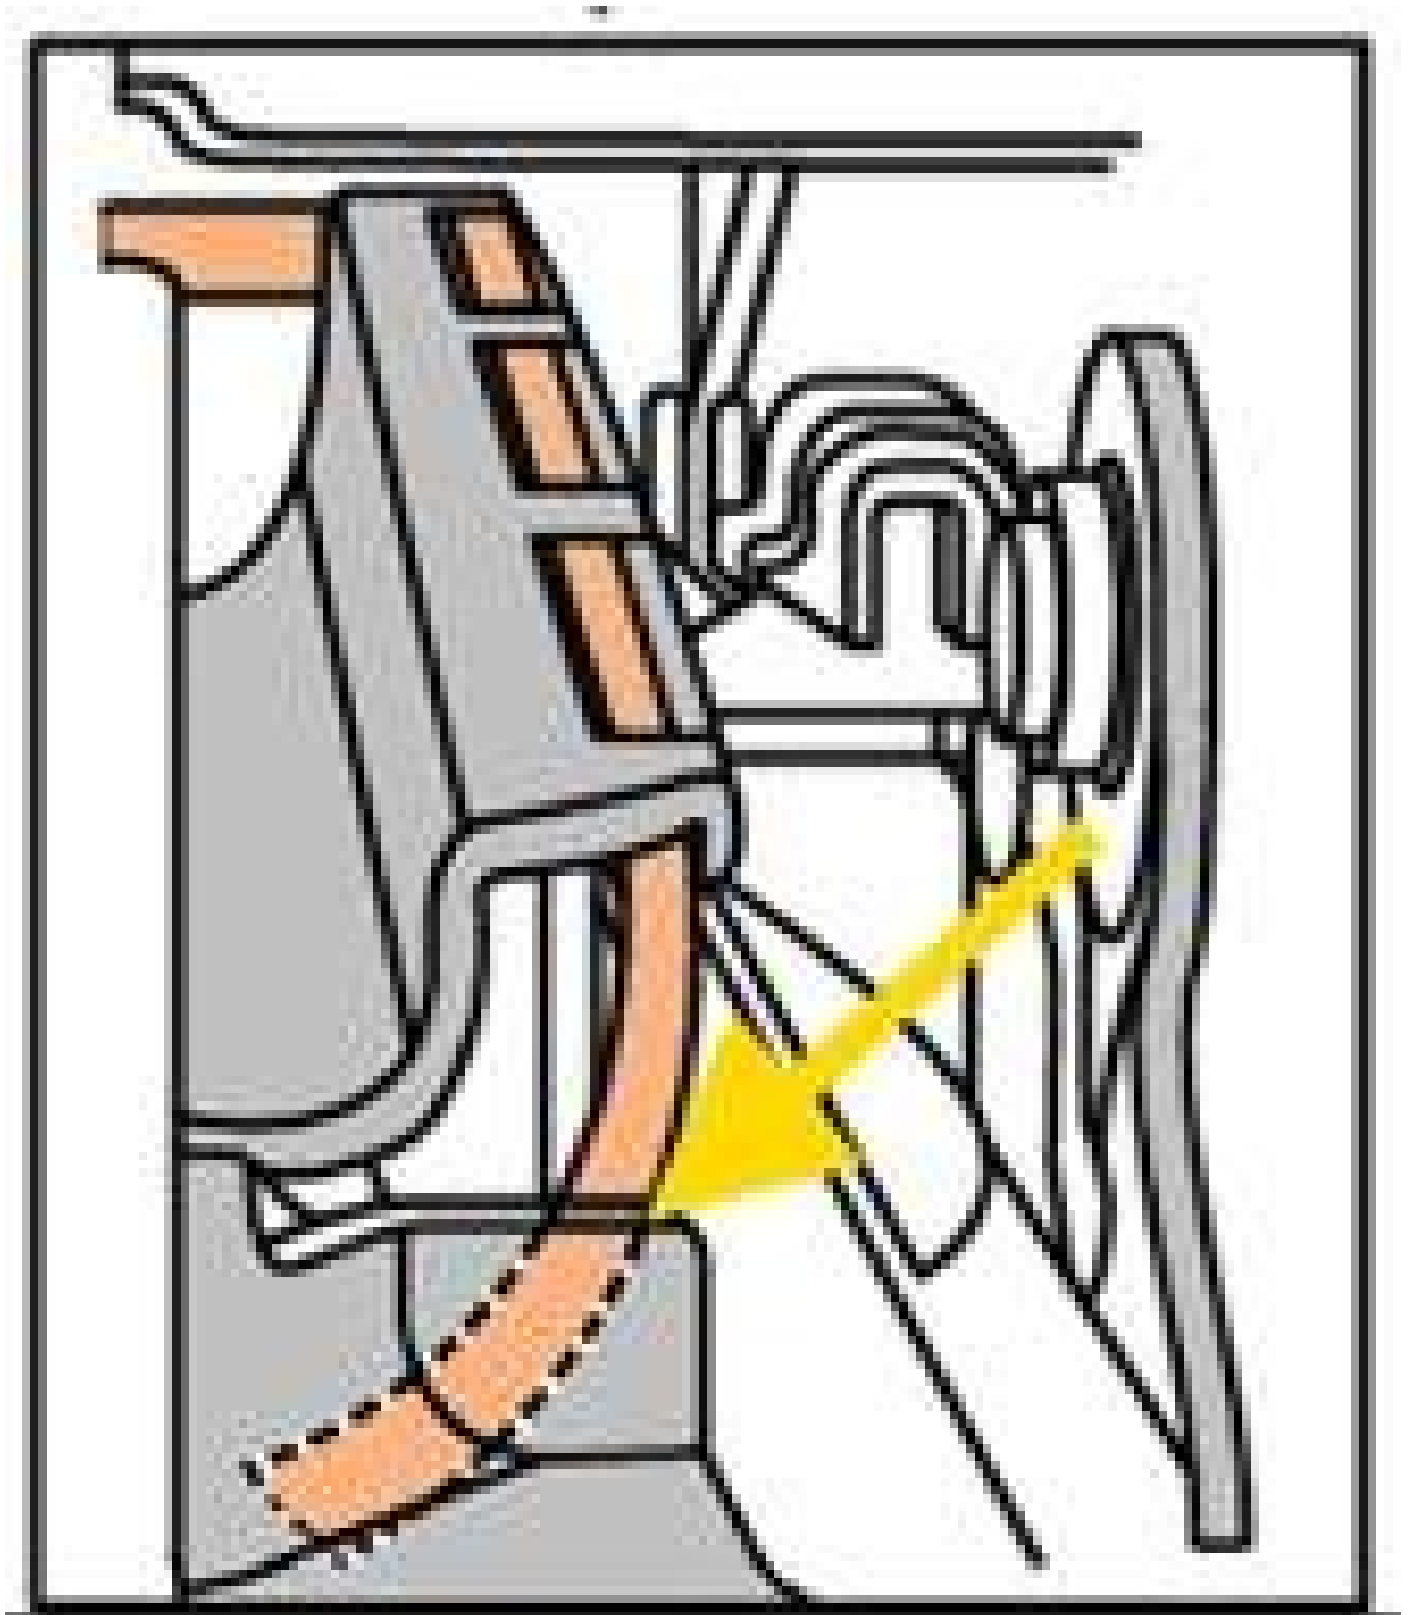


Figure 1

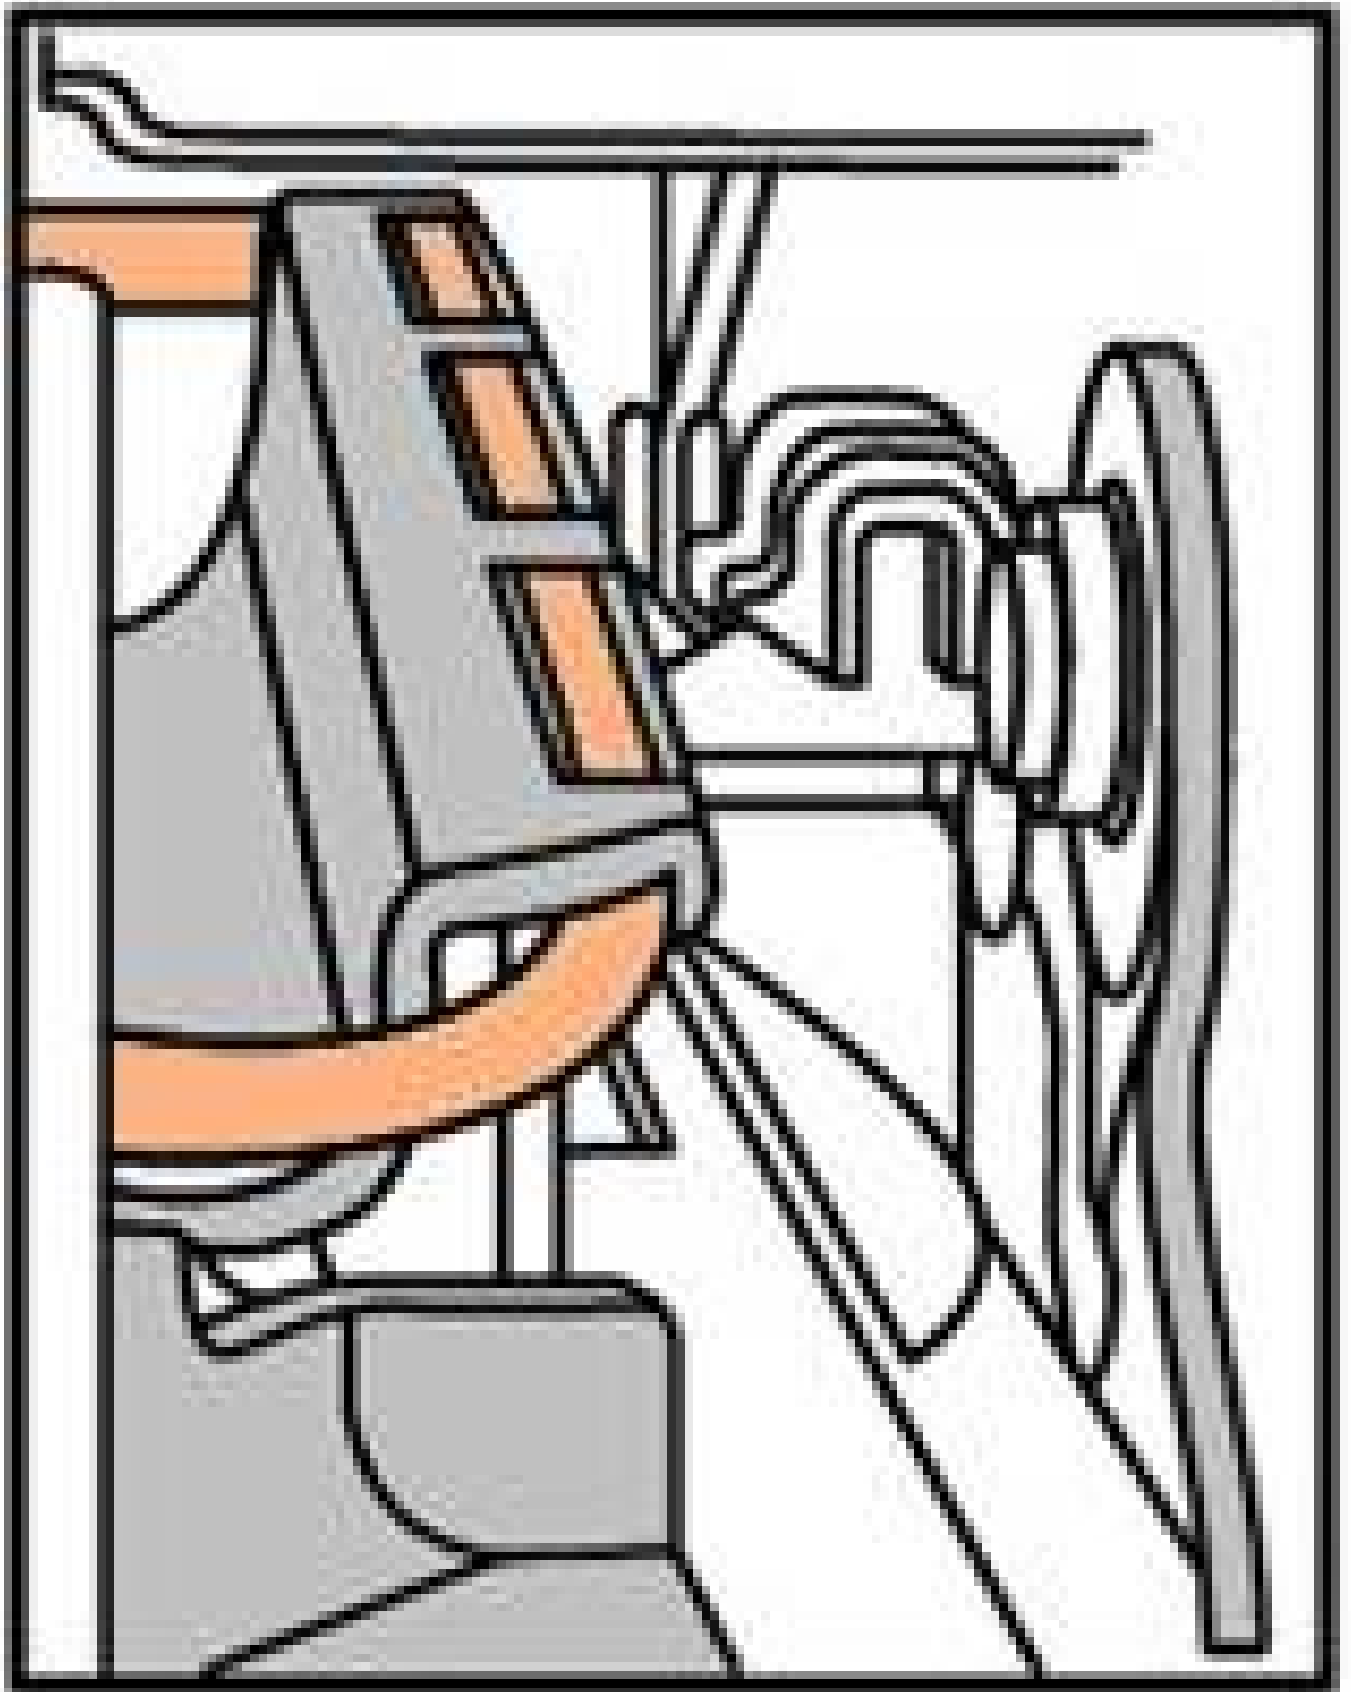


Figure 2