

Opel Astra J Sports Tourer — Ruído de água em movimento na área da porta | HELLA

Opel

Astra J Sports Tourer

Ruído de água em movimento na área da porta

Se o problema supracitado for detetado durante o arranque ou travagem da viatura, este ruído pode dever-se a válvulas de escoamento obstruídas (Figura 2/3) na porta do condutor.

Entre o vidro e o lábio de vedação de borracha (Figura 1), infiltra-se água, que não é escoada e vai acumulando na parte inferior da porta.

Resolução:

Desencaixar cuidadosamente as válvulas de escoamento com uma alavanca de montagem (plástico) e retirar (deixar escoar a água).

Desmontar o revestimento da porta de acordo com as especificações do fabricante. Se necessário, secar e limpar o interior da porta, reparar eventuais danos causados por corrosão e conservar o material.

Limpar ou, se necessário, substituir as válvulas de escoamento.

· N.º de peça sobressalente OE 13284289

Aviso:

Verificar as válvulas de escoamento nas restantes portas e, se necessário, substituir conforme descrito acima.





