

# **Opel Astra K - Geräusche im Bereich der C-Säule | HELLA**

**Opel**

**Astra K**

**Baujahr: 2015 – 2018**

**Alle 5 Türer**

## **Geräusche im Bereich der C-Säule**

In diesem Reparaturfall bemängelt der Kunde, ein unangenehmes quietschendes Geräusch im Bereich der rechten C-Säule während des Fahrbetriebs.

Fehlersuche:

Bei Überprüfung der Türschloss-Mechanik stellte sich heraus, dass die untere Befestigungs-Schraube (Bild 1) der Türschließplatte zu lang dimensioniert wurde. Hierdurch kommt es zum Kontakt zwischen der Schraubenspitze und dem innenliegenden Blech der rechten C-Säule (kann ggf. auch die linke C-Säule betreffen).

Abhilfe:

- die Befestigungs-Schraube demontieren (Bild 1)
- die Schraube um ca. 1,5 mm an der Schraubenspitze kürzen (Bild 2)
- die Befestigungs-Schraube montieren und mit dem vom Fahrzeughersteller angegebenen Drehmoment anziehen
- diese Maßnahme ggf. auf der linken Seite (Schließplatte linke C-Säule) wiederholen

Im Anschluss sollte eine Probefahrt zur Überprüfung der Reparaturmaßnahme erfolgen.

Bitte beachten Sie, dass diese Arbeiten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden sollten und die Reparatur- und Wartungshinweise des Fahrzeugherstellers zu beachten sind!  
/br />

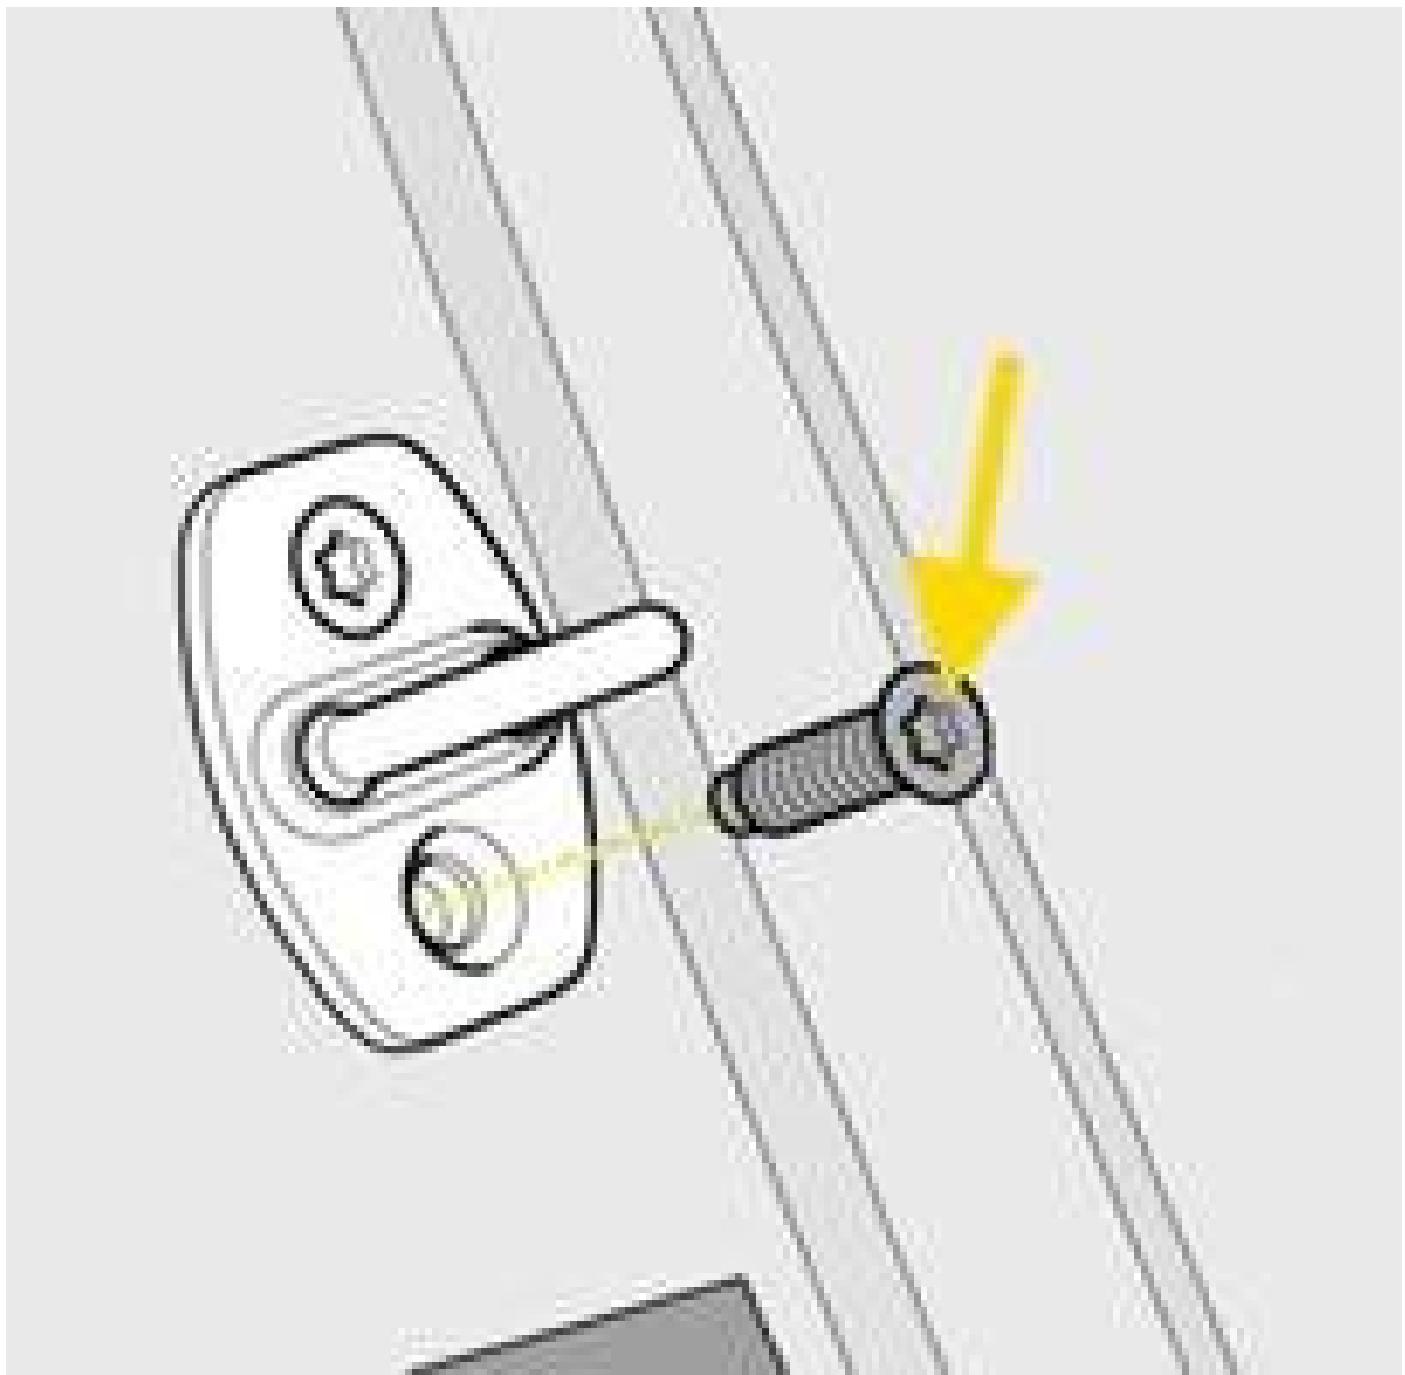


Bild 1