

# **Opel Corsa D — A luz de controlo do líquido de refrigeração pisca | HELLA**

**Opel**

**Corsa D**

**Ano de modelo: 2010–2012**

**Motor: A12XEL/A12XER/A14XEL/A14XER**

## **A luz de controlo do líquido de refrigeração pisca**

Nos veículos supramencionados, a luz de aviso da temperatura do líquido de refrigeração pode piscar de forma repentina. O código P00B7 (fluxo insuficiente do líquido de refrigeração) está registado na memória de erros.

A causa pode ser um débito insuficiente da bomba do líquido de refrigeração (em determinadas situações de operação).

Para resolver o problema, deve ser instalada uma bomba do líquido de refrigeração modificada (55579016).

Os veículos a partir do ano de modelo 2013 já possuem uma bomba do líquido de refrigeração modificada.