

Opel Corsa D — Não é possível destravar o travão de tambor | HELLA

Opel

Corsa D

Ano de fabrico 2007 até 2010

Todos os modelos com sistema de travagem de tambor

Não é possível destravar o travão de tambor se o veículo tiver sido estacionado durante um tempo prolongado com o travão de mão acionado.

Se for reclamado o problema supracitado, este pode estar relacionado com corrosão entre o calço do travão e o tambor do travão. Neste caso, o sistema de travagem de tambor deve ser verificado quanto a eventuais defeitos e, se necessário, reparado.

Se os calços de travão forem substituídos no âmbito da reparação, ter em atenção o seguinte.

Para melhorar a qualidade dos calços de travão, o fabricante do veículo utiliza calços de travão modificados, dependendo do modelo.

Calço do travão 203 x 38 mm — referência OE 93168956

Calço do travão 228 x 40 mm — referência OE 93169957

Atribuição do artigo OE — HELLA

93168956 = kit de maxilas de travão 8DB 355 002-961/H9855

Alternativa = Shoe Kit 8DB 355 003-511/Q1190

Shoe Kit Pro 8DB 355 005-181/R1309

93168957 = kit de maxilas de travão 8DB 355 002-971/H9860

Alternativa = Shoe Kit 8DB 355 005-131/R1303

Shoe Kit Pro 8DB 355 005-191/R1310