

# **Opel Insignia -A luz de controlo do motor acende durante a fase de aceleração | HELLA**

**Opel**

**Insignia**

**Ano de construção: 2009 – 2011**

**Código do motor: A18XER**

**Número de chassis: 91000001 – B1198549**

Código de erro: P0300

Significa: verificou-se falhas de ignição em determinados / vários cilindros.

Código de erro: U0100

Significa: o barramento de dados do módulo de comando do motor A não comunica.

Adicionalmente, o módulo de comando exibe a seguinte mensagem no protocolo de erros:

Os códigos de erro foram ajustados em 0% da posição da válvula de estrangulamento e a temperatura do catalisador foi ajustada acima dos 900°C.

Se ambos os códigos de erro forem associados aos valores no protocolo de erros, isso pode ser um indício para o software do módulo de comando.

Segundo o fabricante, a solução passar por programar o módulo de comando do motor com um software novo e melhorado.

A atualização do software apenas deve ser efetuada por um agente autorizado.