

Opel Insignia — Ajuste em altura do banco com defeito | HELLA

Opel

Insignia

Ano de fabrico: 2009

Ajuste em altura do banco com defeito

Se, no veículo supramencionado, o ajuste em altura do banco do banco falhar, o fuso de ajuste pode estar bloqueado.

O motor para o ajuste em altura pode bloquear entre o fuso e o batente de plástico.

Uma anilha adicional (1) pode ser a solução

Procedimento:

- Desmontar o banco
- Desapertar o parafuso (2) e desmontar
- Utilizar uma anilha (1) com as dimensões 6,4 x 18 x 1,6 (n.º OE 11035613)
- Aplicar massa lubrificante especial (n.º OE 13329237)
- Posicionar o parafuso (2) e apertar com 10 Nm
- Montar o banco



