

# **Opel Insignia - Perda de potência**

**Opel**

**Insignia**

**Ano de construção: a partir de 2008**

**Motor: 2,0 CDTI**

## **Perda de potência, Mensagem no painel de instrumentos combinado**

Nos veículos acima mencionados, uma fissura no tubo flexível do ar de sobrealimentação (ver figura) pode originar a mensagem de erro "Efetuar manutenção do veículo". A mensagem de erro está, geralmente, relacionada com uma perda repentina da potência do motor. Em alguns casos, a luz de controlo do motor no painel de instrumentos combinado acende.

Na memória de avarias está, eventualmente, registado o código P0299 (pressão do coletor de admissão demasiado baixa) e/ou P2282 (pressão do coletor de admissão com defeito).

Para resolver o problema, proceder do seguinte modo:

- Consultar a memória de avarias
- Controlar visualmente o sistema de admissão
- Substituir o componente com defeito
- Apagar a memória de avarias
- Executar uma marcha de prova

