

Opel Insignia - Sobreaquecimento do motor / Termóstato com defeito | HELLA

Opel

Insignia

Ano do modelo: 2009 - 2010

Motor: A16XER / A18XER

Sobreaquecimento do motor / Termóstato com defeito

Nos veículos supracitados pode ocorrer o sobreaquecimento do motor devido a um termóstato do líquido de refrigeração com defeito.

Devido a microfissuras no corpo do termóstato pode ser provocado o vazamento do enchimento de cera, impedindo a abertura do termóstato. Em situações extremas podem ser provocados danos no motor.

Segundo indicações do fabricante foi instalado de fábrica um termóstato melhorado, a partir do n.^º de chassis:

VIN: W0LGM67C191102001 -

Tenha especial atenção a estas informações, em particular no que se refere a reclamações relativas à temperatura do motor / do líquido de refrigeração

Dica: se o n.^º de chassis do veículo estiver entre a série afetada, deve substituir-se o termóstato mesmo que não existam reclamações.