

# Opel Meriva B — Código de erro: C0298 | HELLA

**Opel Meriva B**

**Ano de fabrico 2010–2013**

**Todos os modelos com travão de estacionamento elétrico (EPB)**

**Luz de aviso EPB ativada**

**Código de erro: C0298**

**Interruptor de desbloqueio do travão de estacionamento “Círcuito elétrico com defeito”**

Se este defeito for detetado nos veículos supracitados, este pode dever-se a um funcionamento incorreto do interruptor do travão de estacionamento elétrico.

Uma deformação da tampa cromada pode provocar o encravamento do interruptor.

Nestes casos, deve-se controlar a situação de montagem entre o interruptor e a tampa cromada, por baixo do revestimento na alavanca de velocidades.

Se for detetada a falta de espaço, deve proceder-se à substituição da tampa cromada e do revestimento.

