

Opel Meriva B — Código de erro P00B7 | HELLA

Opel

Meriva B

Ano de modelo: 2011–2012

Motor: A14XEL/A14XER

Código de erro P00B7

Nos veículos supramencionados, a luz de aviso da temperatura do líquido de refrigeração pode piscar de forma repentina. O código P00B7 (fluxo insuficiente do líquido de refrigeração) está registado na memória de erros.

A causa pode ser um débito insuficiente da bomba do líquido de refrigeração (em determinadas situações de operação).

Para resolver o problema, deve ser instalada uma bomba do líquido de refrigeração modificada (55579016).

Os veículos a partir do ano de modelo 2013 já possuem uma bomba do líquido de refrigeração modificada.