

Opel Vivaro — A luz de aviso da paragem de serviço ABS acende de forma descontrolada durante a condução | HELLA

Opel Vivaro

Todos os modelos

Ano de fabrico 2001–2003

A luz de aviso da paragem de serviço ABS acende de forma descontrolada durante a condução

Nenhum código de erro memorizado no módulo de comando

Se for detetado o defeito supramencionado, uma causa possível pode ser um motor do limpa-vidros com defeito.

O motor do limpa-vidros gera interferências que podem provocar avarias e o acender da luz de aviso do ABS.

Aviso de reparação

No caso de uma reparação recomendamos o seguinte procedimento:

- Verificar o sistema de travagem antibloqueio e certificar-se de que nenhuma outra causa é responsável pelo defeito.
- Verificar o motor do limpa-vidros e, se necessário, substituir

Se o motor do limpa-vidros ainda estiver totalmente funcional, é oferecido pelo fabricante automóvel um filtro supressor de ruído como alternativa. O filtro é integrado na conexão elétrica do motor do limpa-vidros pode filtrar ou suprimir essas interferências.

Peça sobressalente: filtro supressor de ruído 90513022

Observar neste contexto os avisos de reparação do fabricante automóvel!