

Peugeot 307 CC - Avaria dos farolins traseiros | HELLA

Peugeot

307 CC

A partir do ano de fabrico 2004

Todos os motores

Avaria dos farolins traseiros

Se o cliente reclamar a falha acima mencionada, a causa poderá ser uma lâmpada da matrícula com defeito. Não é registado nenhum erro. Além disso, os fusíveis, cabos e conectores não apresentam quaisquer danos. Neste caso a causa deve-se ao modo de funcionamento do controlo de avaria das lâmpadas. A lâmpada esquerda ou direita da matrícula está atribuída ao respetivo farolim traseiro. Se o aparelho de comando de conforto detetar uma lâmpada de matrícula com defeito, todas as funções do respetivo farolim traseiro são desligadas. Se a lâmpada incandescente da matrícula for substituída, o respetivo farolim traseiro volta a funcionar. Este tipo de conexão existe apenas na variante CC do 307.