

Peugeot 307 - Solavancos do motor durante a aceleração | HELLA

Peugeot 307

1,6 HDI FAP

Código do motor: 9HZ (DV6TED4)

Ano de fabrico: 2004 - 2005

Solavancos do motor durante a aceleração

O veículo entra no modo de emergência

Código de erro: P1113 Sistema de alta pressão do combustível

"Pressão muito baixa"

Se nos veículos supracitados forem identificados fortes solavancos do motor a partir das 3000 rpm e, simultaneamente, for registado o código de erro P1113 na memória de erros, o problema pode dever-se a um filtro do combustível obstruído.

Se o sistema eletrónico de limpeza do Diesel não for alimentado com um volume suficiente de combustível, o sistema sofre uma queda de pressão o que, por sua vez, é registado pelos sensores eletrónicos. Ao erro registado no módulo de comando são atribuídos, no diagnóstico geral, as causas seguintes:



Aviso de reparação

Antes de iniciar a substituição de diversos componentes deve-se verificar primeiro o sistema de alimentação do combustível.

Aconselhamos os seguintes procedimentos:

Important safety notice

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.