



Seat Arona — Ruídos na zona da frente do veículo durante manobras

Ficha técnica	
Fabricante	Seat
Modelo	Arona
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2017–2021
Sintoma	Ruídos na zona da frente durante manobras



Ruídos na zona da frente durante manobras

Nos veículos supracitados é reclamada a seguinte problemática.

Os ruídos podem surgir durante manobras com o veículo.

Uma possível causa é uma fricção indesejada entre a pata telescópica dianteira e o batente do amortecedor.

Para resolver o problema deve proceder-se do seguinte modo.

- Levantar a cobertura de proteção e o batente amortecedor para ter acesso ao êmbolo do amortecedor.
- Limpar todas as superfícies de encosto e aplicar

massa lubrificante à base de silicone, referência G 000 405 A2 shy /> (utilizar apenas o tipo de lubrificante aqui especificado)shy />, nos locais assinalados na figura, nas superfícies de encosto entre o êmbolo do amortecedor e o batente amortecedor

- Montar as peças desmontadas na ordem inversa.
- Repetir a medida no outro lado do veículo.

Em seguida deve ser realizada uma prova de estrada para verificar se a medida de reparação foi bem sucedida.

