



Seat Ateca — Ruído na zona das portas dianteiras

Ficha técnica	
Fabricante	Seat
Modelo	Ateca
N.º do chassi	até ...6570059
Ano de fabrico	2016
Sintoma	Ruído de "chocalho" na zona das portas dianteiras.



Seat Ateca — Ruído na zona das portas dianteiras, com instruções e aviso

Nesse caso de reparo, o cliente se queixa de um ruído de "chocalho" na zona das portas dianteiras.

Detecção de erros:shy /> Uma detecção de falhas revelou que o ruído não ocorre se for exercida uma pressão ligeira na alavanca de destravamento das portas.

Nesse caso, a causa do ruído é uma folga excessiva no suporte da conexão entre o niple (cabo de aço de destravamento, ver figura, seta) e a fixação do destravamento das portas.


Solução:

- Desmontar o revestimento interno da porta dianteira de acordo com as especificações do fabricante do veículo.
- Desmontar o cabo de aço de destravamento e girar o cabo de aço pelo niple em 180°, no sentido anti-horário (ver figura).
- Montar novamente o cabo de aço de destravamento e o revestimento interno da porta dianteira, na ordem inversa.

Seguidamente, deve ser realizado um teste de rodagem, a fim de verificar se a medida de reparo solucionou o problema.

Aviso de reparo!

Observe que os trabalhos somente devem ser realizados por uma oficina autorizada e que os avisos de reparo e de manutenção têm que ser sempre respeitados!

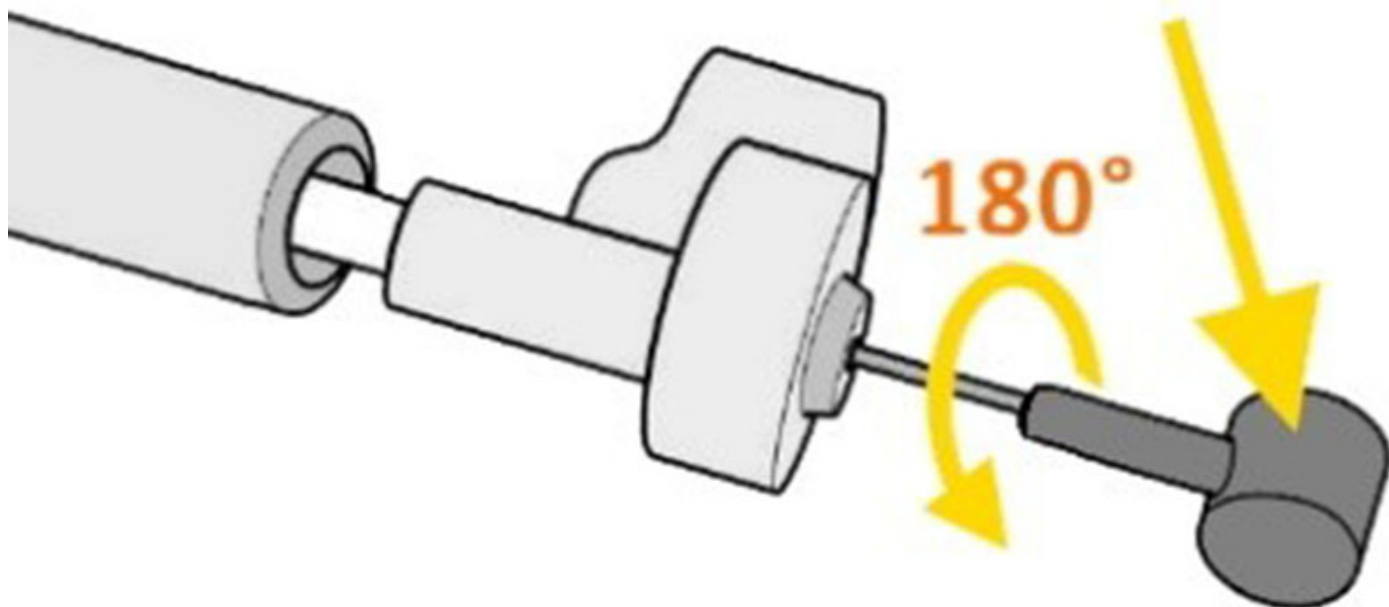

Girar o cabo de aço interno pelo niple em 180°, no sentido anti-horário