

Suzuki Vitara — Temperatura excessiva do líquido de refrigeração | HELLA

Suzuki

Vitara

Todos os modelos a partir de 07/96

Código do motor: H20A

Temperatura excessiva do líquido de refrigeração, funcionamento irregular do motor.

Nos veículos supramencionados, um termóstato do líquido de refrigeração com defeito ou de ação lenta pode causar uma temperatura excessiva do líquido de refrigeração ou a um funcionamento irregular do motor.

Se o termóstato do líquido de refrigeração abrir lentamente, uma circulação inadequada do líquido de refrigeração afeta o sistema de refrigeração do motor e pode provocar os sintomas acima referidos. Para resolver este problema, não só o termóstato modificado deve ser substituído, como também a caixa do termóstato deve ser substituída pela caixa do termóstato modificada.

Número de peça sobressalente (n.º ET)

1 unidade: N.º ET: 17670-77E10 Termóstato

1 unidade: N.º ET: 17690-77E01 Caixa do termóstato