



Tesla Y — Infiltração de água pela ventoinha do habitáculo

Ficha técnica	
Fabricante	Tesla
Modelo	Y
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2022
Sintoma	Ruídos provenientes da ventoinha do habitáculo



Infiltração de água lado do acompanhante ruídos ventoinha do habitáculo

Nos veículos supracitados podem ocorrer infiltrações de água na zona dos pés do acompanhante, devido a uma vedação defeituosa da caixa do sistema de ventilação do filtro do habitáculo. As infiltrações são particularmente notórias durante acelerações fortes. A alcatifa e o tapete ficam bastante encharcados. A água também pode entrar na ventoinha do habitáculo e provocar ruídos altos de chiar da ventoinha.br/> Para confirmar a causa, é necessário desmontar os filtros do habitáculo. Estes podem ser acedidos a partir do compartimento do motor (por baixo da cobertura do canal de água). Por cima da caixa do sistema de ventilação é visível um vedante. Se este estiver solto ou apenas encostado (sem pressão de encosto), a água da chuva pode entrar no canal do ar e seguidamente no habitáculo do veículo.br/>br/> As medidas de correção ou de reparação devem ser executadas de acordo com as especificações do fabricante do veículo.



Vedação da caixa do sistema de ventilação do filtro do habitáculo

ⓘ AVISO

Observar neste contexto sempre as instruções de reparação do fabricante automóvel!