



# Volkswagen Transporter T6 — Ralenti irregular / Motor vai abaixo

## Ficha técnica

Fabricante	Volkswagen
Modelo	Transporter T6
Motor	CXFA/CXHA/CXGA/CXGB/CXGC/CXHB
Ano de fabrico	2015–2019
Sintoma	Ralenti irregular / Motor vai abaixo



## Funcionamento irregular do motor na fase de aquecimento / Motor vai abaixo após arranque a frio

Se nos veículos supracitados o motor frio for abaixo após o arranque ou se o ralenti for irregular, os problemas podem dever-se a uma fuga na zona de admissão. No módulo de comando podem estar registados diversos códigos de erro que apontem para ar parasita. Eventualmente, a luz de controlo do motor também pode acender.

Neste caso, deve prestar-se especial atenção à ligação entre o medidor de massa de ar e o filtro de ar. Aqui, existe a possibilidade de o anel de vedação estar danificado ou mal montado.

Para resolver o problema, deve-se desconectar a ligação e verificar se o anel de vedação está corretamente montado. Eventualmente pode ser necessário trocar o anel de vedação.

Em alguns casos, o anel de vedação até pode não estar montado. Este pode ter sido esquecido durante trabalhos de manutenção e de reparação previamente realizados.

