



VW Golf 7 — Avaria da ventoinha do habitáculo

Ficha técnica	
Fabricante	Volkswagen
Modelo	Golf 7
Ano de fabrico	2012–2017
Sintoma	Avaria da ventoinha do habitáculo



Ventoinha do habitáculo com defeito no VW Golf 7

Nos veículos supracitados, equipados com ar condicionado e regulação automática da temperatura, pode ocorrer a avaria esporádica ou total da ventoinha do habitáculo. Para resolver o problema, deve-se ler a memória de erros do módulo de comando do ar condicionado/aquecimento. Se o código de erro fizer referência a um erro mecânico (p. ex. B10BE07), o problema pode dever-se a uma avaria do motor da ventoinha. Se o código de erro fizer referência à alimentação elétrica ou a sinais (p. ex. B10BE31), na maioria dos casos, o regulador eletrónico da ventoinha está com defeito. Antes de proceder à substituição de componentes, deve-se excluir outras causas de avaria (fusíveis queimados). Além disso, é aconselhável verificar se está disponível uma atualização do software do módulo de comando do ar condicionado/aquecimento.