

VW Golf VI — Falha de funcionamento do ventilador do habitáculo a temperaturas exteriores baixas | HELLA

VW

Golf VI

Ano de fabrico: 2011–2014

Falha de funcionamento do ventilador do habitáculo a temperaturas exteriores baixas

Se, nos veículos supracitados, for reclamada uma avaria do ventilador do habitáculo, este problema pode dever-se a água congelada na carcaça do ventilador.

Em condições específicas, neve pode ser aspirada pela admissão de ar fresco para a carcaça do ventilador.

Aqui, esta pode condensar, congelar a temperaturas exteriores baixas e bloquear o motor do ventilador. Nos veículos equipados com Climatronic são registados os seguintes códigos de erro:

- 1273 (ventilador de ar fresco, erro mecânico)
- B10BE07 (ventilador de ar fresco, erro mecânico)

Para resolver o problema, o motor do ventilador deve ser desmontado e verificado. Se o motor não apresentar quaisquer defeitos, este pode ser novamente montado.

No ponto mais baixo da carcaça do ventilador deve ser feito um furo, com um diâmetro de 4 mm. Este garante o escoamento de acumulações de água.