



VW Passat - Ruídos de assobio ao acelerar

Ficha técnica

Fabricante	VW
Modelo	Passat 3G2/3G5
Motor	2.0 16V TDI
Código do motor	DFGA / CRLB
Ano de fabricação	2014-2019
Sintoma	O sistema de escapamento assobia ao acelerar

ⓘ Aviso de segurança importante

Ruídos de assobio do sistema de escapamento durante a aceleração

Se forem ouvidos ruídos de assobio provenientes do sistema de escapamento durante a aceleração, uma possível causa pode ser uma vedação defeituosa no coletor de escapamento.

Em determinados casos, por razões de projeto, podem ocorrer vazamentos nas superfícies de vedação do primeiro e quarto cilindros. Se nenhum outro defeito for encontrado no sistema de escapamento durante o diagnóstico de falhas, a vedação (1) deve ser verificada e substituída, se necessário.

Procedimento recomendado:

- Inspeção visual do coletor de escapamento quanto a vazamentos
- Remoção do coletor de escapamento e limpeza completa das superfícies de vedação
- Instalação do coletor de escapamento com nova vedação e novas porcas de fixação

Informações sobre peças de reposição:

- Vedaçāo do coletor de escapamento: 04L 253 039G
- Porca de fixaçāo: N 908 946 01

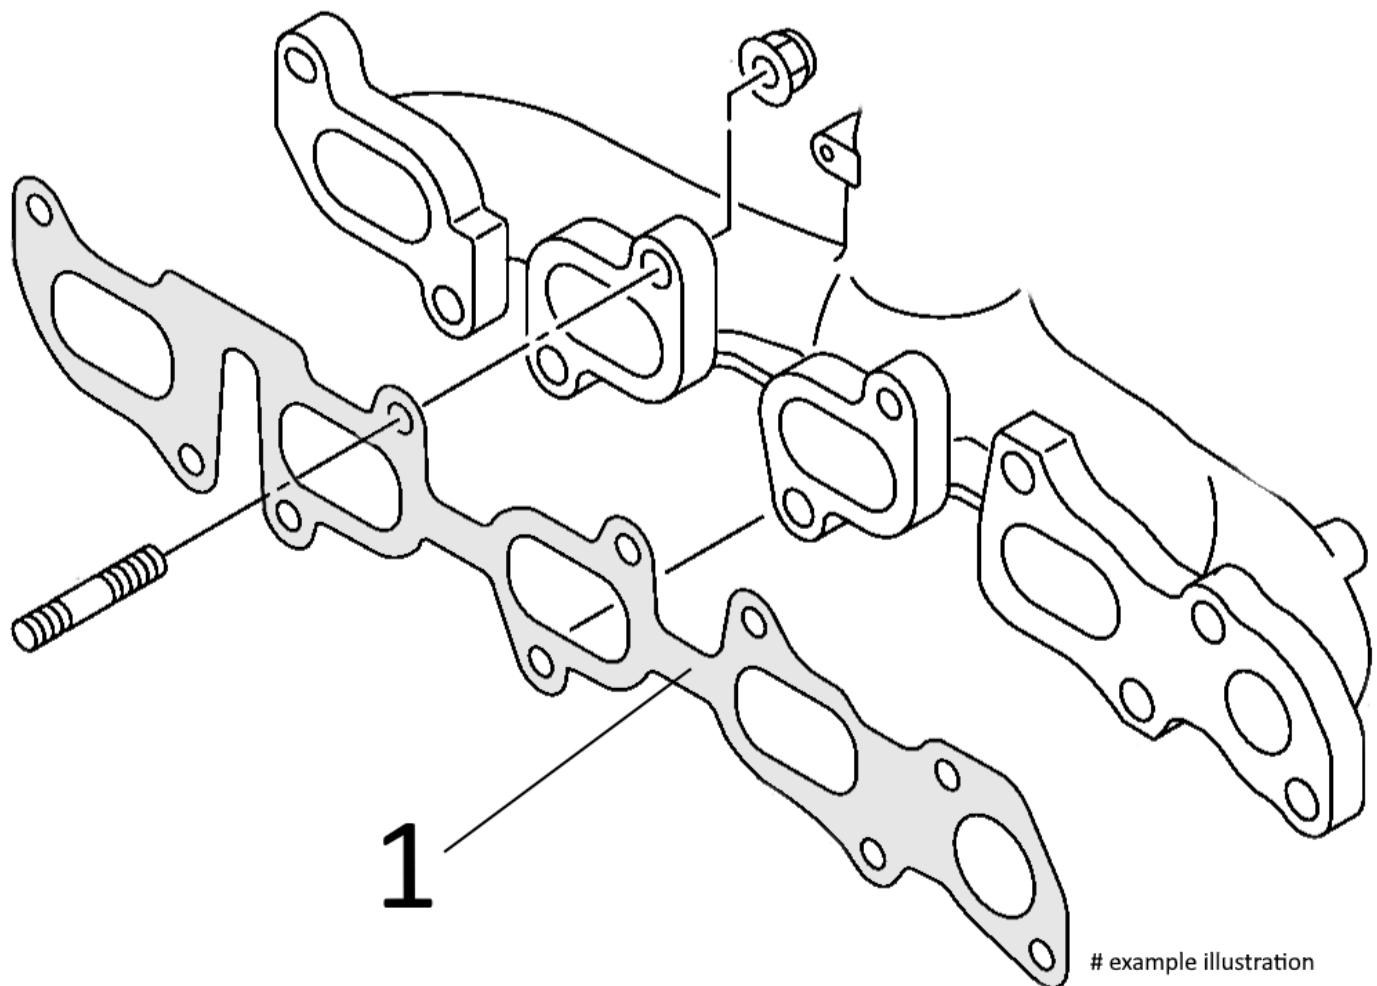


Figura 1

(i) Aviso

Este falha também pode ocorrer em outros modelos de veículos com equipamento semelhante. Os números das peças de reposição indicados são específicos para cada veículo. É necessário fazer uma verificação usando o respectivo número do chassi. Nesse contexto, observe as instruções de reparo do fabricante do veículo!

A reimpressão, transmissão, reprodução, utilização em qualquer forma, bem como a comunicação do conteúdo deste documento, incluindo trechos, só é permitida com nosso consentimento expresso por escrito e fazendo referência à fonte. As representações esquemáticas, imagens e descrições servem apenas para explicar e ilustrar o texto do documento

e não podem ser utilizadas como base para a instalação ou construção. Todos os direitos reservados.