

# Toyota Auris — Restrições no funcionamento devido ao ajuste do banco | HELLA

**Toyota Auris** Todos os modelos com travão de mão mecânico  
**Fabrico:** Reino Unido, Turquia  
**Ano de fabrico:** até 2007  
**Restrições no funcionamento devido ao ajuste do banco** Se nos modelos de veículo supracitados o banco do condutor for ajustado na posição mais dianteira, é possível que ocorram restrições na utilização da alavanca do travão de mão.  
**Causa** Uma possível causa pode ser um curso de acionamento muito longo ou um ajuste base defeituoso do dispositivo do travão de mão.  
**Resolução** Nós aconselhamos o seguinte ajuste base: O curso da alavanca do travão de mão deve ser ajustado de forma que o limite de bloqueio seja alcançado entre 3-7 ressaltos de encravamento. Neste contexto, observe sempre os respetivos avisos de manutenção e de reparação do fabricante do veículo!

**All models with mechanical handbrake operation**

**Production: Great Britain, Turkey**

**Year of construction: up until 2007**

## **Function restriction caused by seat adjustment**

If the driver's seat is moved to the forward-most position right up to the end stop on the above-mentioned vehicle model, this can lead to limited function of the handbrake lever.

### **Cause**

One possible cause of this may be too long actuation travel or incorrect basic setting of the handbrake mechanism.

### **Remedy**

We recommend the following basic setting:

the handbrake's lever travel should be set so that the locking limit is reached between 3-7 detents.

Please always observe here the relevant maintenance and repair instructions provided by the vehicle manufacturer!