

Opel Astra H - Pérdida de potencia del motor | HELLA

Opel

Astra H

Todos los modelos con turbocompresor

Pérdida de potencia del motor.

Código de avería P1106.

Se enciende el testigo de control del motor.

Sensor de atmósfera / Sensor de altura

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta que el motor da sacudidas, que pierde potencia y se registra el código de avería P1106, puede deberse a un fallo en el sensor de atmósfera o que éste no se haya montado correctamente.

- Comprobar el nº del fabricante del sensor de atmósfera. Si el nº es 261002137, hay que sustituir el sensor.

En este caso, puede utilizarse el sensor Hella


con nº de artículo: 6PP 009 400-461.

Indicaciones técnicas sobre el sensor de atmósfera / sensor de altura:

Para evitar una mezcla demasiado rica, debe reducirse

el tiempo de inyección al aumentar la tensión del sensor.

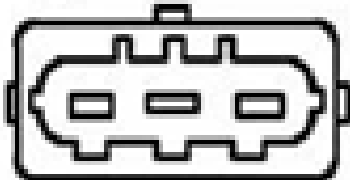

kPa	mV	0 - +
15 - 117	580 - 4750	

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.