

Opel Meriva B - Código de avería: C0298

Opel Meriva B

Año de fabricación: 2010-2013

Todos los modelos con freno de estacionamiento eléctrico (EPB)

El testigo luminoso de advertencia EPB está activado

Código de avería: C0298

Interruptor de liberación del freno de estacionamiento: "Fallo en el circuito eléctrico"

Si se detecta este fallo en los vehículos arriba mencionados, puede deberse a una deficiencia en el funcionamiento del interruptor del freno de estacionamiento eléctrico.

El embellecedor cromado puede haberse deformado y puede haber bloqueado el interruptor.

En este caso deberá comprobarse la instalación entre el interruptor y el embellecedor cromado situado en el revestimiento inferior de la palanca de accionamiento.

Si se comprueba que no hay espacio suficiente en esta zona, deberá sustituirse el embellecedor cromado y el revestimiento.

