

VW Golf 6 Plus - Mal comportamiento al acelerar | HELLA

VW Golf 6 Plus

Todos los modelos


Fecha de fabricación: 2010-2014

Mal comportamiento al acelerar

Se enciende el testigo luminoso de control del motor

Códigos de avería: P0225, P1630, P2122

Si se detecta el fallo arriba mencionado en relación con los códigos de avería indicados, puede deberse a una conexión deficiente en el transmisor de pedal acelerador.

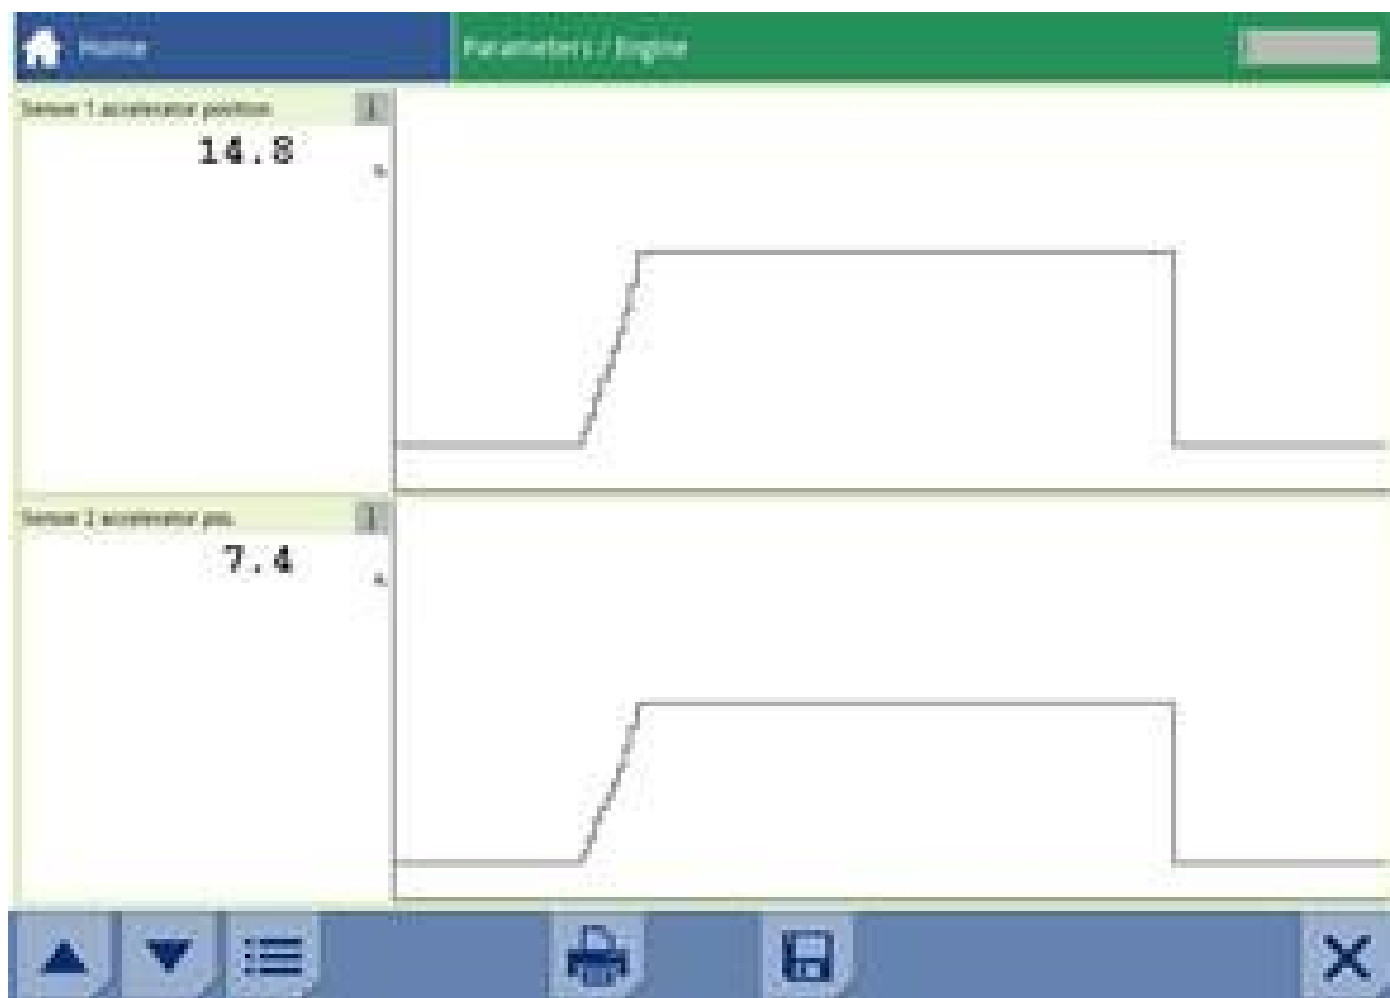

- Retirar el enchufe que va del mazo de cables al sensor del pedal acelerador, y comprobar si cada una de las conexiones pudiera estar suelta o defectuosa. Reparar o sustituir las piezas defectuosas
- Comprobar que el transmisor de pedal acelerador funcione correctamente. Para ello, revisar y evaluar el recorrido de la señal mediante un equipo de diagnóstico o un osciloscopio.
- Borrar los registros de la memoria de averías y realizar una conducción de prueba

Important safety notice

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.