



VW Passat – rušivé chrastění v interiéru

Datový list	
Výrobce	VW
Model vozidla	Passat
Motor	1,6 TDI
Kód motoru	DCXA
Rok výroby	2014 až 2018
Příznak	Rušivé chrastění v interiéru

Důležité bezpečnostní upozornění

Chrastivé zvuky z oblasti předních sedadel

U výše uvedeného typu vozidla se může během jízdy z interiéru ozývat rušivé chrastění nebo klepání. Zvuk se projevuje zejména při jízdě přes nerovnosti a lze ho přidat k oblasti předních sedadel.

V rámci hledání závady nejprve při cílené zkušební jízdě zkontrolujte, zda lze zvuk jednoznačně lokalizovat do oblasti předních opěrek hlavy. Pokud lze zvuk opakovaně přidat k oblasti sedadla, spoívá příčina často v nedostatečném vedení opěrky hlavy. Jedná se přitom o pravé vedení opěrky hlavy ve směru jízdy u obou předních sedadel (viz obrázek). V důsledku výrobních tolerancí nebo opotřebení zesobeného materiálem může ve vedení vzniknout vřetle, kvůli kterému opěrka hlavy při pohybu vozidla vydává chrastivé nebo klepavé zvuky.

Pro odstranění závady vyměňte vedení opěrek hlavy u dotčených sedadel podle pokynů výrobce. Po výměně proveďte další zkušební jízdu, abyste ověřili, zda se už žádné zvuky neprojevují. Upozornění: Testovací a zkušební jízdy vždy provádějte z důvodu vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu za účasti druhé osoby (ideálně).

Upozornění

V této souvislosti se vždy řiďte pokyny pro údržbu a opravy od výrobce vozidla.

Tato závada se může vyskytnout i u jiných modelů vozidel se srovnatelnou variantou výbavy.



Ilustrace znázorňuje pravého vedení opěrky hlavy předního sedadla ve směru jízdy. V této oblasti může vlivem vedení způsobovat chrastivé, resp. klepavé zvuky.