



BMW 3er Gran Turismo - Heulgeräusche im Bereich des Fahrzeugunterboden

Datenblatt

Hersteller	BMW
Fahrzeugmodell	3er Gran Turismo
Typ	F34
Baujahr	ab 2013
Symptom	Heulgeräusche im Bereich des Fahrzeugunterboden, ab Fahrgeschwindigkeit von 90 km/h.

ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis


BMW 3er Gran Turismo - Heulgeräusche

Wird oben genannte Problematik festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür ein zu großes Spaltmaß am Übergang zwischen vorderer und mittlerer Unterboden-Abdeckung sein.

Abhilfe:

- Zunächst die mittlere Unterboden-Schutzabdeckung demontieren.
- Den im Bild markierten Bereich gründlich Reinigen und die Schaumstoffunterlage OE Nr. 16111181918 nach Fahrzeugherrsteller Angaben montieren.
- Die mittlere Unterboden-Schutzabdeckung wieder montieren.

Im Anschluss sollten eine Probefahrt, zur Überprüfung der Reparaturmaßnahme erfolgen.

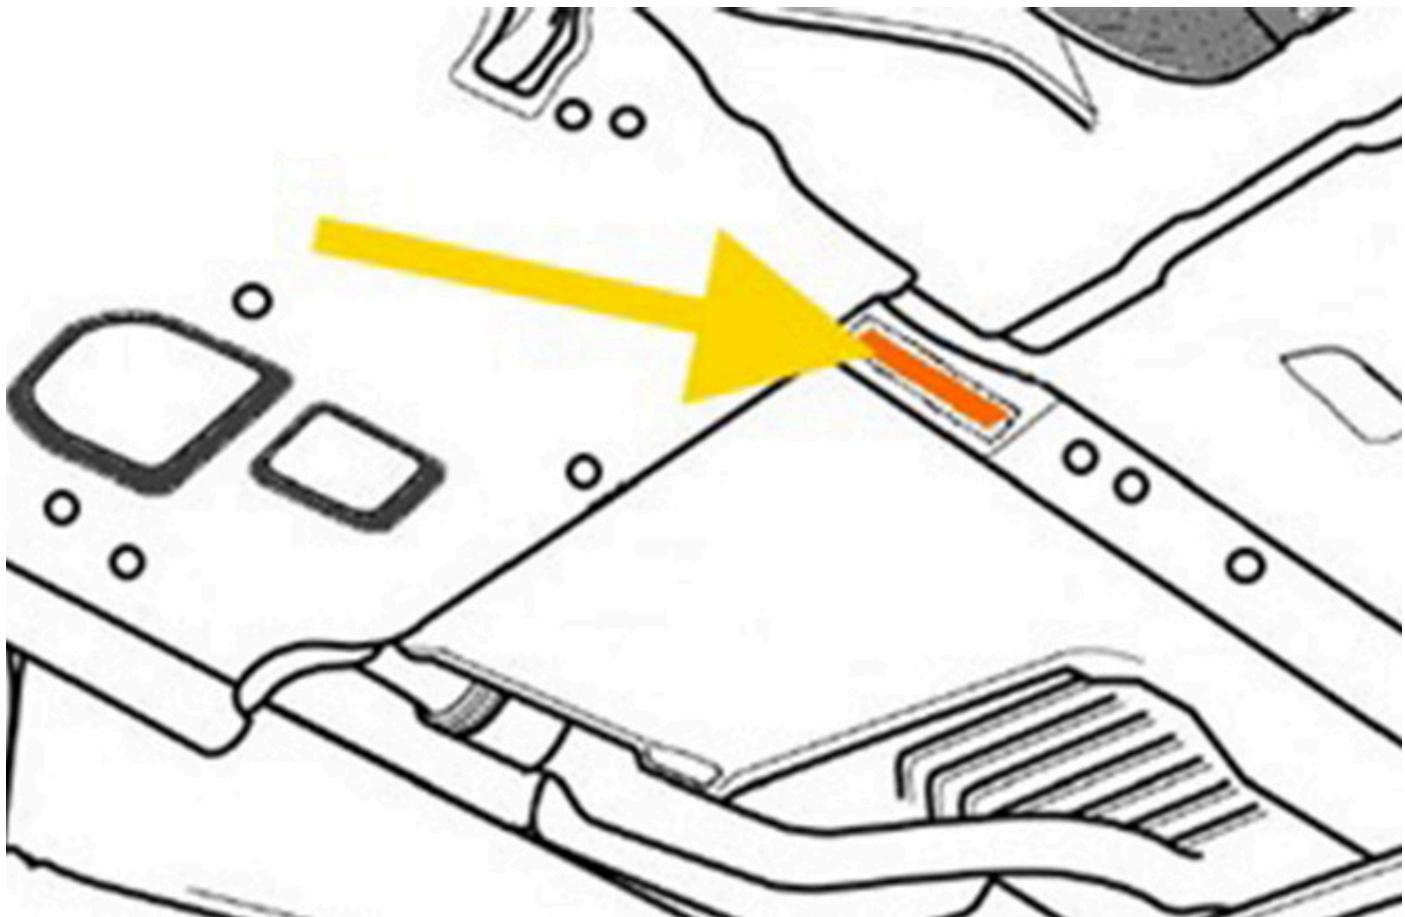

<p>Den im Bild markierten Bereich gründlich Reinigen und die Schaumstoffunterlage OE Nr. 16111181918 nach Fahrzeugherrsteller Angaben montieren.</p>

i Hinweis

Bitte beachten Sie, dass diese Arbeiten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden sollten und die Reparatur- und Wartungshinweise des Fahrzeugherrstellers zu beachten sind!

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.