



Citroen C5 / C6 / C8 - Das Startverhalten sowie die Motorleistung sind unzureichend, zusätzlich leuchtet die Motorkontrolllampe

Citroen

Modelle: C5 / C6 / C8 / Crosser

Baujahr: ab 2006

Motor: 2,2 HDI FAP, DW12, Code: 4HX / 4HY

Das Startverhalten sowie die Motorleistung sind unzureichend, zusätzlich leuchtet die Motorkontrolllampe.

Im Motorsteuergerät sind folgende Fehlercodes abgelegt:

- P0087/135 gleichbedeutend mit:

Kraftstoffsystemdruck; Druck zu niedrig.

- P0093/147 gleichbedeutend mit:

Kraftstoffsystem; große Undichtigkeit festgestellt.

In diesem Fall kann der Kraftstofffilter verstopft sein.

Grund hierfür war, dass durch den Einsatz des Kraftstoff-Additivs Eolys 176 (wurde vom Fahrzeughersteller vorgegeben), sich eine schlammartige Masse gebildet hatte und den Kraftstofffilter verstopfte.

Zur Problembehebung muss der Kraftstofffilter erneuert werden.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde das Additiv Eolys 176 ersetzt. Anstelle des Eolys 176 (Partikelfilter-Generation 1 und 2) wird jetzt ausschließlich das neue Additiv Infineum (Partikelfilter-Generation 3) verwendet.

Bei den oben genannten Motoren wurden die Wartungsintervalle des Kraftstofffilters nachträglich von 60.000 km auf 30.000 km bzw. auf 20.000 km herabgesetzt. Die Fachwerkstätten sind informiert und überprüfen bei Bedarf die betroffenen Fahrzeuge.