



# Hyundai Santa FE - Fehlercode C1274, ABS ausgefallen

## Datenblatt

Hersteller	Hyundai
Fahrzeugmodell	Santa FE
Motor	Alle Modelle
Baujahr	2002 - 2006
Symptom	Fehlercode C1274 - „Beschleunigungssensor-Funktion fehlerhaft“; Antiblockiersystem (ABS) ausgefallen; ABS-Kontrollleuchte leuchtet

## ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis

## Hyundai Santa FE - Fehlercode C1274 - „Beschleunigungssensor- Funktion fehlerhaft“

Wird oben genannter Mangel festgestellt, kann das auch mit einem defekten ABS- Sensorring im Zusammenhang stehen. Vom ABS-Steuergerät werden permanent die Werte des Beschleunigungssensors und der Raddrehzahlsensoren verglichen und ausgewertet. Wenn oben genannter Fehlercode im Steuergerät hinterlegt wird, kann das auch eine Unplausibilität der Parameter bedeuten.

Eine mögliche Ursache kann in diesem Fall ein gebrochener ABS- Sensorring an der Antriebswelle sein. Vom Raddrehzahlsensor wird an der betroffenen Achse ein fehlerhaftes Signal an das Steuergerät übermittelt. In diesem Fall sollte im Rahmen der Diagnose ein Signalvergleich aller Raddrehzahlsensoren miteinbezogen werden.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und

Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.