



Kia Sportage - Fehlercode P2015 und mangelhafte Motorleistung

Datenblatt	
Hersteller	Kia
Fahrzeugmodell	Sportage (SL)
Motor	1,7 Liter Diesel
Baujahr	2010 – 05.2012
Symptom	Fehlercode P2015 und mangelhafte Motorleistung bzw. Leistungsverlust

Wichtiger Sicherheitshinweis

Motorkontrolllampe leuchtet auf / Mangelhafte Motorleistung

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zu einem plötzlichen Leistungsverlust kommen. Die Motorkontrolllampe leuchtet auf. Fehlercode P2015 (Saugrohrklappen/Klappensteuerung Ansaugkrümmer) ist ggf. im Steuergerät abgelegt.

Um Abhilfe zu schaffen sollten alle systemrelevanten Komponenten, die Batterie und Bordspannung geprüft werden. Des Weiteren sind die Fehlerspeicher auszulesen/zu löschen. Führt dies nicht zum gewünschten Erfolg, kommt ein defektes Saugrohr-Stellglied als Ursache in Betracht. Dieses ist gegen eine geänderte Variante (283202A410) zu ersetzen.



Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.