



# Land Rover Range Rover IV - Airbag-Kontrolllampe leuchtet

## Datenblatt

Hersteller	Land Rover
Fahrzeugmodell	Range Rover IV (LG)
VIN	LG000001 – LG118277
Baujahr	2013 - 2014
Symptome	Airbag-Kontrolllampe leuchtet. Diverse Fehlercodes bzgl. der Airbags können gesetzt sein.

## ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis

# Land Rover Range Rover IV Airbag-Kontrolllampe leuchtet und Fehlercodes bzgl. der Airbags können gesetzt sein.

Wird die oben genannte Problematik festgestellt, kann eine mögliche Ursache

dafür eine fehlerhafte bzw. gelöste Steckverbindung für den Seitenairbag sein.

Zum Ausschluss anderer Störungsursachen ist die Peripherie im Bereich des Airbags System zu prüfen.

In diesem Fall ist ein ständiger Kontakt zwischen Steckverbindung des Seitenairbags (<span class="gallery-mode--link" data-order="1">Bild 1 pos.3</span>) und Sitzlehnen-Polster (<span class="gallery-mode--link" data-order="1">Bild 1 pos.1</span>), für die o.g. Problematik verantwortlich.

## Abhilfe:


- den Bezug der Sitzlehne demontieren
- <strong>den gekennzeichneten Bereich (<span class="gallery-mode--link" data-order="1">Bild 1 pos.2</span>) des Sitzlehnen-Polsters</strong>
- <strong>(<span class="gallery-mode--link" data-order="1">Bild 1 pos.1</span>) definieren und mit einem dafür geeigneten Werkzeug (z.B. Cutter-Messer) herausschneiden</strong>
- <strong>Steckverbindung (<span class="gallery-mode--link" data-order="1">Bild 1 pos.3</span>) auf korrektem Sitz prüfen</strong>
- die Steckverbindung im ausgeschnittenen Bereich
- <strong>(<span class="gallery-mode--link" data-order="2">Bild 2 pos.4 und 5</span>) positionieren und zugentlastet fixieren</strong>
- den Bezug der Sitzlehne montieren
- das Airbag-System entsichern

Im Anschluss sollten eine Fehlercode-Abfrage mit einem geeigneten Diagnosegerät (ggf. Fehlerspeicher löschen) sowie eine Probefahrt zur Überprüfung der Reparaturmaßnahme sowie erfolgen.


### ⓘ Hinweis zu Hybrid-Fahrzeugen!

### ⓘ Achtung

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass diese Arbeiten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden sollten und die Reparatur- und Wartungshinweise des Fahrzeugherstellers zu beachten sind!

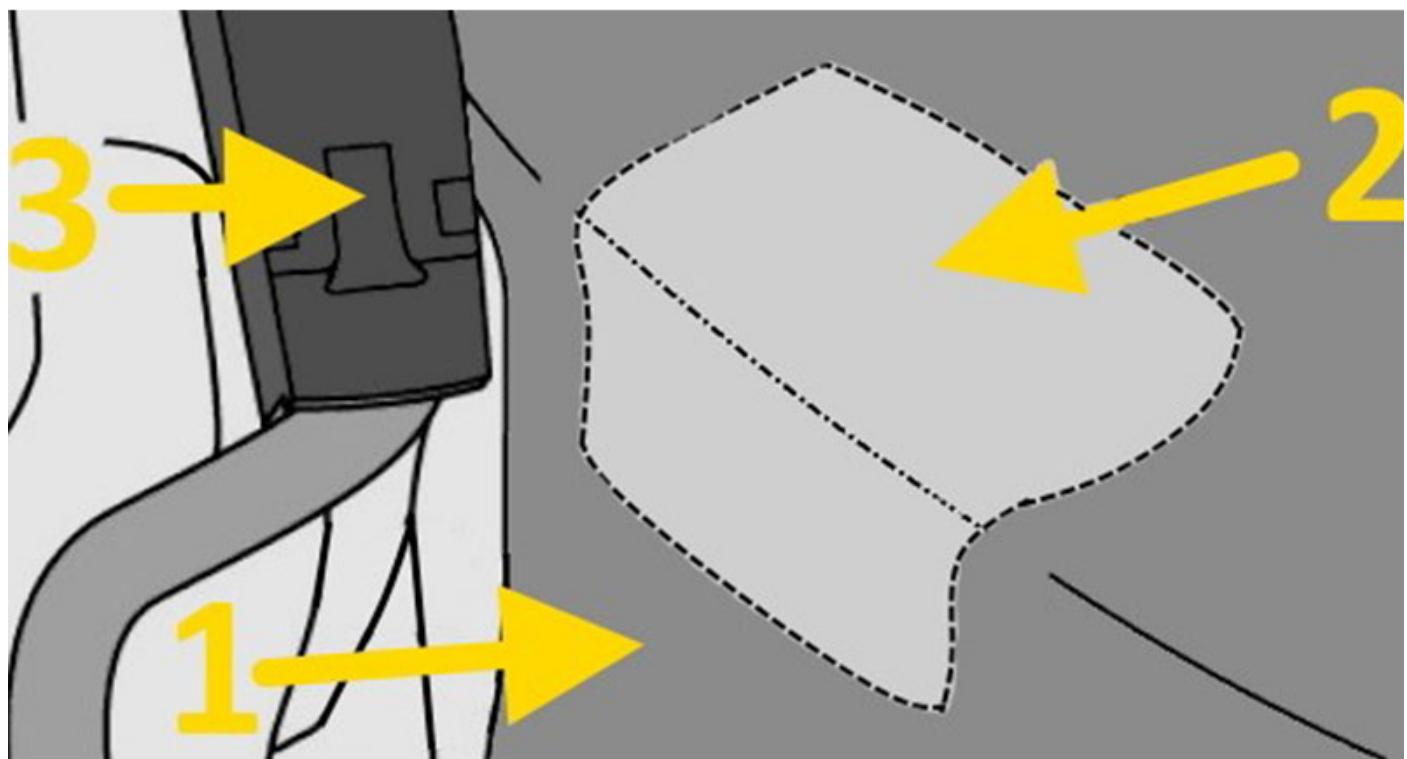

<p>Bild 1: ständiger Kontakt zwischen Steckverbindung des Seitenairbags und Sitzlehnen-Polster</p>

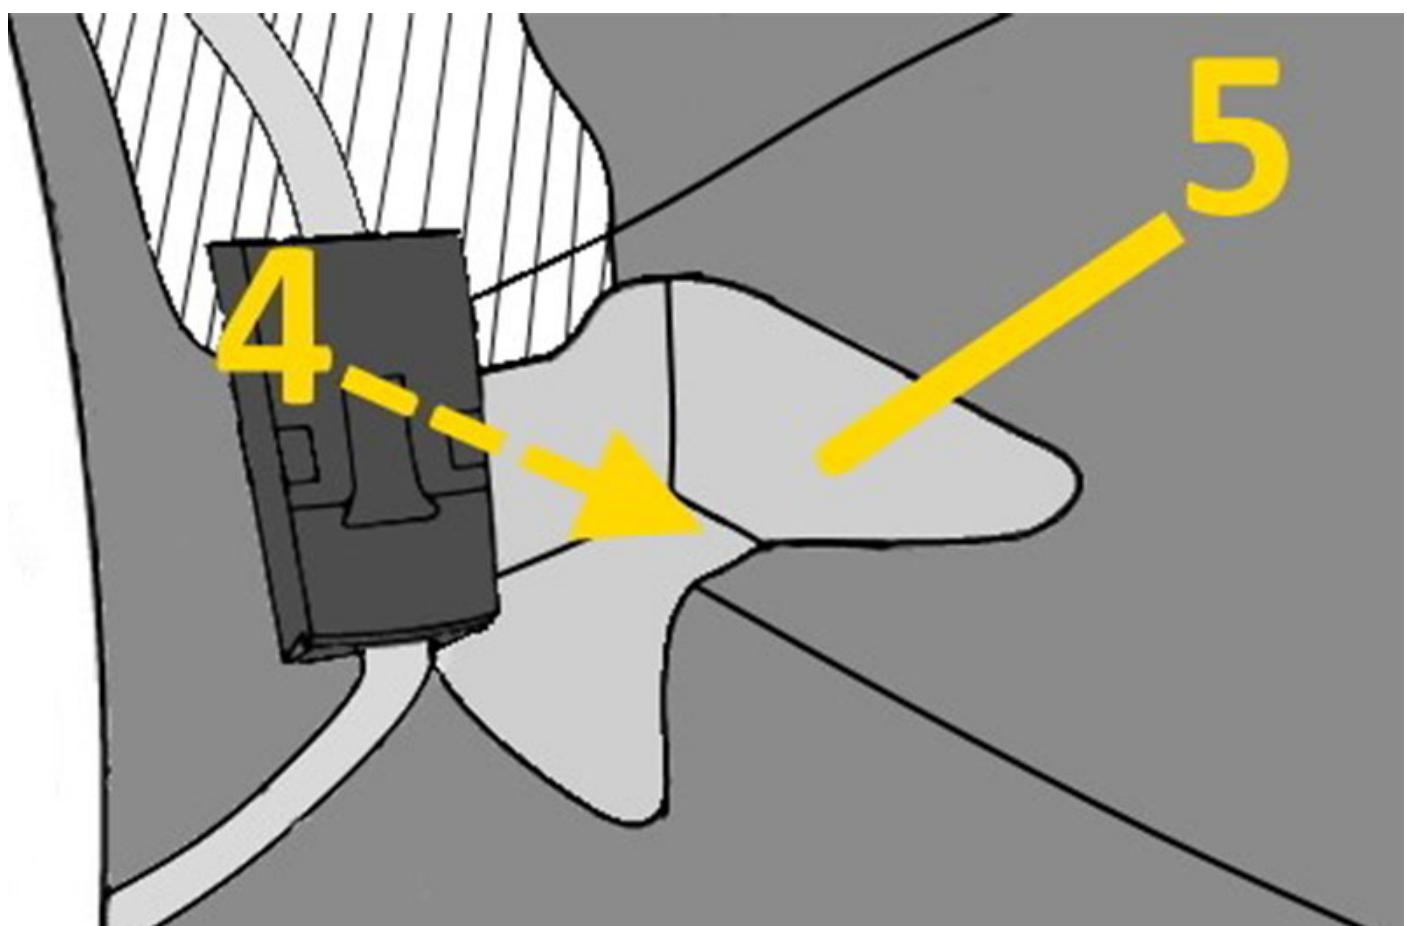

<p>Bild 2: ausgeschnittener Bereich im Sitzlehnen-Polster</p>

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.