



PARTNERED  
with

Clarion

## Peugeot 207 und Citroën C3 Picasso – Ausfall der Servolenkung

Datenblatt	
Hersteller	Peugeot   Citroën
Fahrzeugmodell	207   C3 Picasso
Baujahr	2006 - 2012
Symptom	Ausfall der elektrischen Servolenkung   Verlust der Unterstützung beim Manövrieren   Lenkradvibrationen und Ruckeln   Warnleuchte oder Meldung der Servolenkung

### Wichtiger Sicherheitshinweis

## Verlust der Lenkunterstützung bei Peugeot 207 und Citroën C3 Picasso

Wenn bei den genannten Fahrzeugen die oben beschriebenen Symptome auftreten, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Problem mit dem Steuergerät der elektrischen Servolenkung zusammenhängt ([Bild 1](#)).

Die angezeigten Fehler sind bereits beim Starten des Fahrzeugs vorhanden.

Um die Ursache der Symptome zu bestätigen, können Sie mithilfe des Diagnosegeräts nach den folgenden Fehlercodes suchen:

- P0606: Interner Defekt: nicht charakterisiert
- C1404: Servofehler der elektrischen Servolenkung
- C1414: Motorfehler der elektrischen Servolenkung
- C1415: Überspannung des Motors der elektrischen Servolenkung

Wenn diese Fehler auftreten ist es sehr wahrscheinlich, dass das elektronische Steuergerät der Servolenkung die Ursache des Problems ist.

Dank der Partnerschaft zwischen Faurecia Clarion Electronics und HELLA können wir Ihr Servolenkung [Steuergerät innerhalb kürzester Zeit reparieren](#), und zwar zu einem Preis, der weit unter dem eines Neuteils liegt.

Bitte beachten Sie, dass wir derzeit nur Modelle mit 4 Zähnen (>Bild 2</span>) reparieren.



