



Renault Clio II - Fahrzeug springt nicht an

Datenblatt

Hersteller	Renault
Fahrzeugmodell	Clio II
Motor	1,5 L DCI K9K-712
Baujahr	2003-2012
Symptom	Fahrzeug springt nicht an Fehlercode 4232 „Raildruckregelung“

ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis

Renault Clio II - Fahrzeug springt nicht an

Wird oben genannter Fehler festgestellt dann kann eine mögliche Ursache eine fehlerhafte Abdichtung des Hochdruck-Sicherheitsventils sein. Durch defekte Dichtungen wird der Kraftstoff von der Hochdruckseite in das Pumpengehäuse abgeleitet und dem Niederdruck- Kreislauf zugeführt. Der zum Motorstart notwendige Kraftstoffdruck von mindestens 150 bar kann somit nicht aufgebaut werden.

Das Sicherheitsventil, das im unteren Bereich der Hochdruckpumpe verbaut ist, muss zur Prüfung der Dichtungen ausgeschraubt werden. Im Reparaturfall sind immer beide Dichtungen zu ersetzen. Da seitens des Fahrzeugherrstellers keine Ersatzteilmöglichkeit angeboten wird, müssen die Dichtungen über den Pumpenhersteller oder freien Teilehandel bezogen werden.

ⓘ HINWEIS

Bitte beachten Sie in diesem Fall immer die Diagnose- und Reparaturhinweise des jeweiligen Fahrzeug- und Systemherstellers!

Das könnte Sie auch interessieren

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.