



Seat Arona - Geräusche aus dem Frontbereich des Fahrzeugs beim Rangieren

Datenblatt

Hersteller	Seat
Fahrzeugmodell	Arona
Motor	Alle Modelle
Baujahr	2017 - 2021
Symptom	Geräusche im Frontbereich beim Rangieren

ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis

Geräusche im Frontbereich beim Rangieren

Bei o.g. Fahrzeugen wird folgende Problematik bemängelt.

Die Geräusche können beim Rangieren des Fahrzeugs auftreten.

Als Ursache konnte eine, ungewollte Reibung zwischen dem vorderen Federbein und dem Stoßdämpfer-Anschlagpuffer diagnostiziert werden.

Um Abhilfe zu schaffen, bitte wie folgt vorgehen.


- Um Zugang zu der Stoßdämpfer-Kolbenstange zu erhalten, die Schutzabdeckung und Anschlagpuffer nach oben abheben.
- Sämtliche Auflageflächen gründlich reinigen und mit Silikonfett Artikel Nr. G 000 405 A2

(nur die angegebene Silikonfettsorte verwenden)

wie im Bild markiert auf die Anlageflächen zwischen Stoßdämpfer-Kolbenstange und Stoßdämpfer-Anschlagpuffer auftragen

- Die demontierten Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren.
- Die Maßnahme auf der anderen Fahrzeugseite wiederholen.

Im Anschluss sollte eine Probefahrt zur Überprüfung der Reparaturmaßnahme erfolgen.

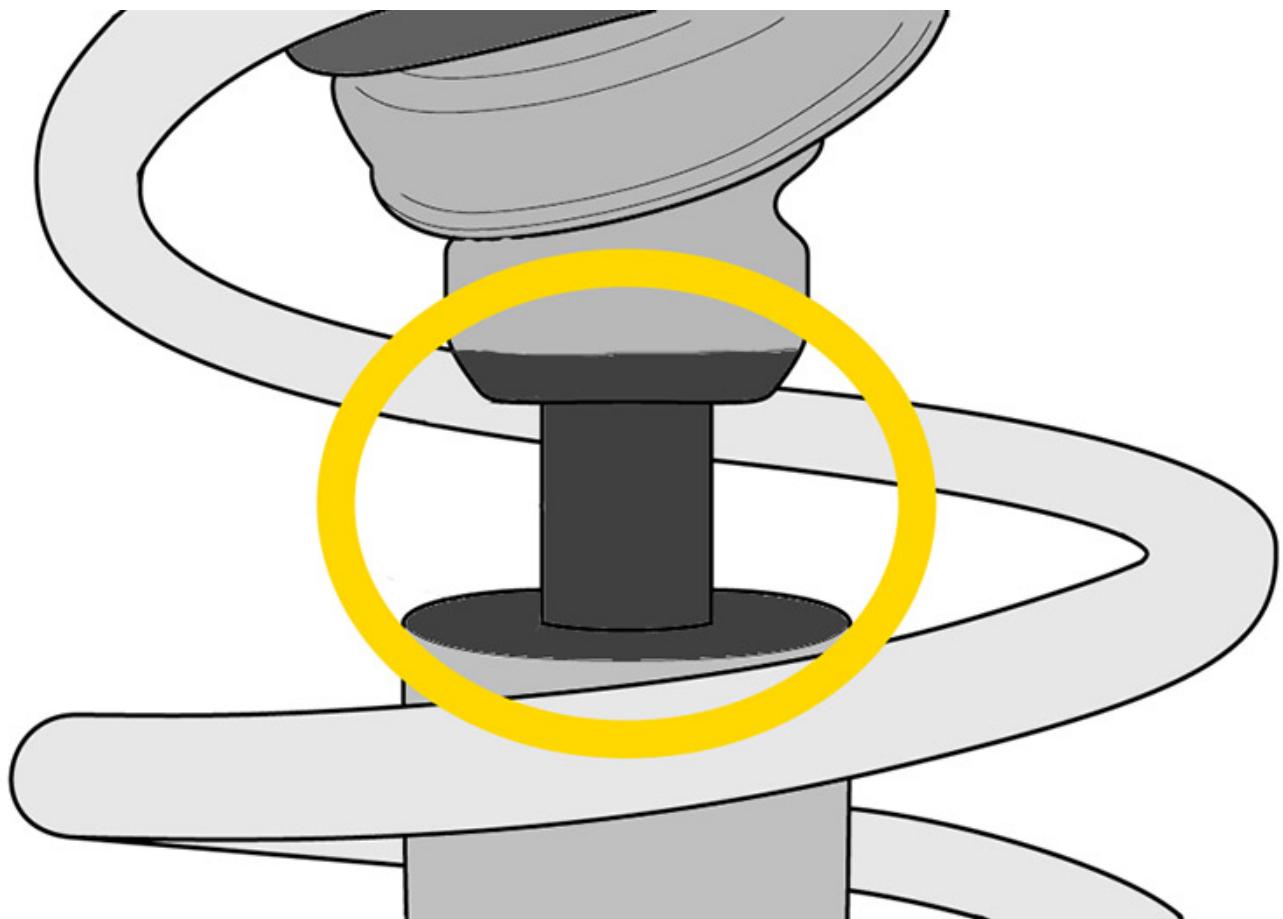

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.