



Suzuki SX 4 S-Cross - Fehlfunktion des Navigationssystem

Datenblatt

Hersteller	Suzuki
Fahrzeugmodell	SX 4 S-Cross
Motor	Alle Modelle mit Navigationssystem
Baujahr	ab 04.2017
Symptom	Fehlfunktion des Navigationssystem

① Wichtiger Sicherheitshinweis

Fehlfunktionen der Navigations-Anzeige

Bei o.g. Fahrzeugen wird folgende Problematik bemängelt.

Während der Navigation kann es zu Fehlfunktionen der Anzeige
(z.B. Verzögerte Bildanzeige) kommen.

Als Ursache für diese Fehlfunktion konnte ein eingeklemmtes / beschädigtes Dachantennenkabel diagnostiziert werden.

Das Kabel kann bei der Montage, zwischen Antennen Sockel und dem Dachblech, eingeklemmt sein.

Dies kann zu Unterbrechungen im Kabel führen und somit die o.g. Störungen verursachen.

Um Abhilfe zu schaffen, bitte wie folgt vorgehen.

- Dachantenne nach Herstellerangaben demontieren
- Das Kabel auf Beschädigungen prüfen und ggf. die Antenne ersetzen (OE Nr. 39253-68L21-000)
- Dachantenne nach Herstellerangaben montieren, dabei ist darauf zu achten das Antennen Kabel fachgerecht zu verlegen.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.