



Toyota C-HR: Geräusche aus dem Motorraum

Datenblatt

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Hersteller | Toyota |
| Fahrzeugmodell | C-HR |
| Motor | 1,2i |
| Motorcode | 8NR-FTS |
| Baujahr | 2016 - 01.01.2018 |
| Symptom | Geräusche aus dem Motorraum |

ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis

Unspezifische, klappernde Geräusche aus dem Motorraum

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zu unspezifischen, klappernden Geräuschen aus dem Motorraum kommen.

Als mögliche Ursache sollte das Ladedruckregelventil in Betracht gezogen werden, welches aufgrund von Druckschwankungen vibrieren kann.

Um Abhilfe zu schaffen, empfiehlt es sich die Unterdruckleitung gegen eine modifizierte Variante (25781-47030) auszutauschen und zusätzlich eine Halteklammer (23841-28050) zu montieren.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.