

Volkswagen Bora Variant - Fehlercode: 1486 | HELLA

Volkswagen Bora

Modell: 2,0i Variant

Baujahr: 2002-2005

Alle Modelle mit ABS

ABS Warnleuchte leuchtet

Fehlercode: 1486

Systemfunktionstest aktiviert

Wir oben genannter Fehler im Zusammenhang mit einer leuchtenden ABS Warnleuchte festgestellt, dann fordert das ABS/ESP Steuergerät automatisch einen Funktionstest an. Bei diesem Test werden Querbeschleunigungs-, Druck- und Längsbeschleunigungs- Sensor getestet. Eine mögliche Ursache dafür kann eine vorausgegangene Reparatur oder eine Unplausibilität der Sensorsignale sein.

In diesem Fall ist eine Grundeinstellung durchzuführen.

Grundeinstellung

Grundeinstellung durchführen

1. Motor starten
2. Bremspedal kräftig betätigen bis ABS/ESP Warnleuchte blinkt. Hier muss ein Bremsdruck von Minimum 30 bar erzeugt werden.
3. Probefahrt von maximal 50 Sekunden bei einer Geschwindigkeit zwischen 15 - 30 km/h durchführen und dabei eine Kurve mit mindestens 90 Grad Lenkeinschlag fahren.
4. Die Kontrolllampen müssen erloschen sein.
5. Grundeinstellung abgeschlossen.

Nach erfolgreicher Grundeinstellung löscht sich der Fehler automatisch.

Während der Testfahrt darf es zu keiner Regelung des ABS/ESP Systems kommen!

Hinweis

Diese Information kann auch auf andere Modelle dieser Marke bei gleicher Fehlerdarstellung angewandt werden.