



# VW Polo 9N - Unrunder Motorlauf sowie evtl. Probleme bei der AU

## Datenblatt

Hersteller	Volkswagen
Fahrzeugmodell	Polo 9N
Motor	BME
Baujahr	2001 - 2009
Symptom	Unrunder Motorlauf

## ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis

## Motor läuft unrund / Probleme bei der Abgasuntersuchung (AU)


Ein defekter Kunststoffschlauch des Entlüftungsventils am Motor (<span class="gallery-mode--link" data-order="1">Bild 1</span>), kann bei o.g. Fahrzeugen die Ursache für einen unrunden Motorlauf sein. Durch das Ansaugen von „Falschluft“ kann es auch zu Problemen bei der Abgasuntersuchung kommen.

In diesem Fall ist es so, dass die schadhafte, durchgescheuerte Stelle (<span class="gallery-mode--link" data-order="2">Bild 2</span>) nicht ohne weiteres zu lokalisieren ist. Darüber hinaus sind die durch die Undichtigkeit entstehenden Geräusche auch nicht immer präsent bzw. von der Motordrehzahl/Motorschwingung abhängig.

Um Abhilfe zu schaffen, muss die obere Motorabdeckung entfernt werden. Die beiden Schrauben des Entlüftungsventils (welches oben am Motor befestigt ist) entfernen. Entlüftungsschlauch am Ansaugkrümmer ausclipsen. Ventil mit Schlauch erneuern. Dabei ist auf eine korrekte Verlegung des Schlauchs zu achten.

## **HINWEISE**

Diese Information trifft ggf. auch für andere Motor-Codes zu.

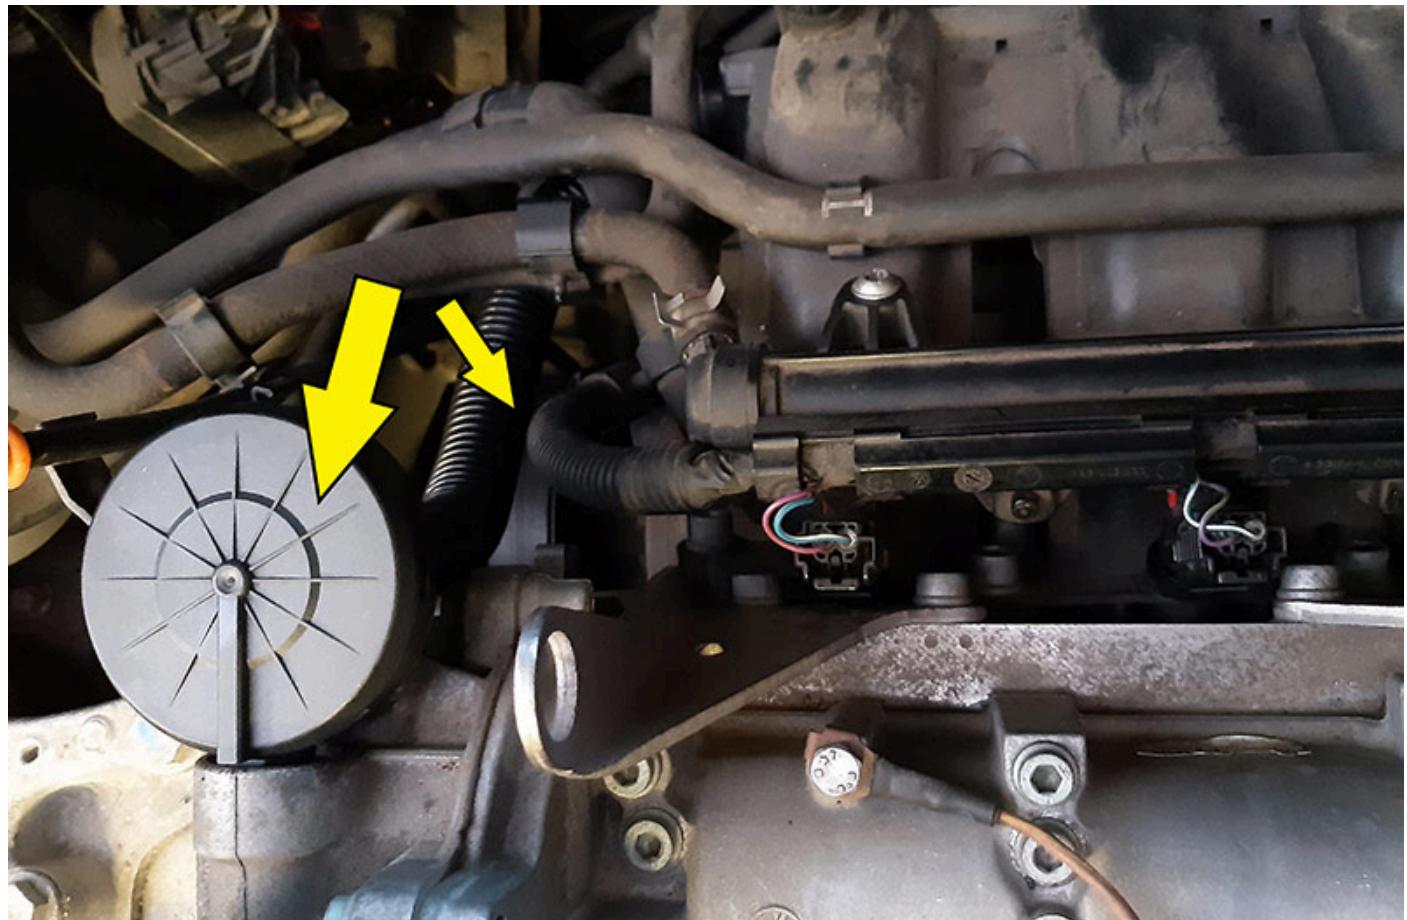



Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.